



محاضرات قسم الهندسة الميكانيكية

المرحلة: الاولى

عنوان المادة: عمليات تصنيع 1

اسم التدريسي: عامر يحيى ، ماهر هاشم

المحاضرة الاولى

تسلسل المحاضرة:

المحاور الرئيسية:

1- عمليات القياس الدقيق.

2- جهاز القياس واستخدامه.

3- المعايير.

4- المواد الهندسية وخصائصها (كتاب منهجي).

5- الخواص الفيزيائية (كتاب منهجي).

المحتويات التفصيلية:

The principles of manufacturing processes

Basic manufacturing process

محتويات
المحاضرة

مبادئ عمليات تصنيع

Processes of precise measurement

عمليات القياس الدقيق


Dimensions and Tolerance

الأبعاد والتجازرات (السماحات)

(1) Nominal Dimension

• البعد الاسمي

قيمة البعد (بالملم) (الانج)

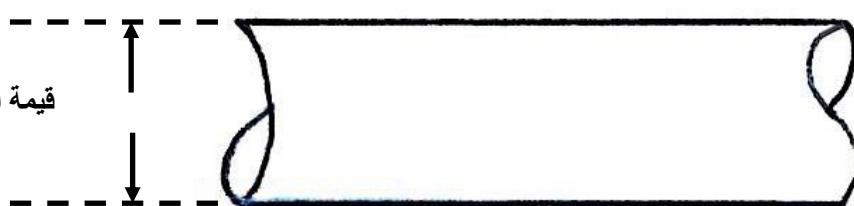

البعد الاسمي: هو البعد الذي يوضع على المخطط الخاص لتصنيع المادة.

(2) Basic Dimension

• البعد الأساسي

البعد الأساسي: هو البعد الذي توضع عليه السماحات.

سؤال: ما هي العوامل التي تؤثر على دقة القياس
أو (لماذا توضع السماحات على البعد)

1. الماكنة: تهتر وتتأكل.
2. الفني: الحالة النفسية.
3. جهاز القياس: جهاز غير دقيق.

وعليه بسبب ما جاء أعلاه يجب وضع السماحات على البعد الأساسي.

(3) Actual Dimension

• البعد الفعلى

البعد الفعلى: هو البعد الذي أضيفت أو طرحت منه السماحات.

تقاس السماحات بالマイكرون ($\frac{1}{1000}$) من الملم.

جهاز القياس واستخدامه:

- الحساسية: هي أقل قراءة يمكن ان نقرأ بها في الجهاز.
- الدقة: مقدار الخطأ الموجود في الجهاز.
- الضباطة: تكرار القراءة تحت نفس الظروف.

المعايير:

لكل جهاز معايرة خاصة به
بواسطة هذا الخط البياني (Curve) نحصل على القراءة الصحيحة والخاطئة.



طرق القياس اما مباشرة أو غير مباشرة:

- يتم القياس المباشر بمقارنة البعد المراد قياسه مباشرة مع جهاز القياس.
- القياس غير مباشر فيتم عن طريق وسائل مساعدة مثل الفرجالات.

للحلولة دون وقوع أخطاء قياس بنسب كبيرة هناك إجراءات:

1. المحافظة على جهاز القياس في حالة عملية جيدة وعدم تعرضه للأعطال.
2. المحافظة على بيئة عمل خاصة من درجة حرارة ورطوبة ونظافة البيئة.
3. القراءة الص1 حيحة.
4. استعمال وحدة القياس المناسبة.
5. المعايرة للجهاز.



محاضرات قسم الهندسة الميكانيكية

المرحلة: الاولى

عنوان المادة: عمليات تصنيع 1

اسم التدريسي: عامر يحيى ، ماهر هاشم

المحاضرة الثانية

تسلسل المحاضرة:

المحاور الرئيسية:

1-السماحات الدولية I.T .

2-الخواص الميكانيكية(كتاب منهجي).

3-الفحوصات الميكانيكية(كتاب منهجي).

المحتويات التفصيلية:

(("I.T" International Tolerance))

السماحات الدولية (العالمية)

محتويات
المحاضرة

تبدأ من

I. T. 01



I. T. 16

- عملية الإنتاج (التصنيع): اتفقت هيئة توحيد القياسات في دول العالم على اختيار

سماحات خاصة لكل عملية تصنيعية فمثلاً في عملية السباكة (Casting) السماح

يكون كبير، أما في عمليات التجليخ (Grinding) السماح يكون أقل.

- قيمة البعد تؤثر على قيمة السماح ويتناسب طردياً كما في المعادلة:

$$i = 0.45\sqrt[3]{D} + 0.001 * D$$

i – Tolerances in μm تعني السماح بالمايكرون

$$\mu m = 0.001 mm$$

$$mm = 1000 \mu m$$

D – Dimension in mm تعني البعد أو القطر بالملم


طريقة العمل بالجداول:

Ex. Dimension 12mm + Fine turning

1. من الجداول (العملية معروفة) (Fine turning) يقابلها I.T.5

2. من الصفحة الخلفية لدينا البعد 12mm ← ← نحصل على رقم 8 μm

$$8\mu m : 12 + I.T.5 \rightarrow 8\mu m$$

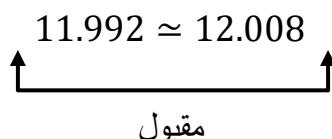

Ex. Calculate the amount of tolerance for a shaft basic diameter 70 mm if it machined with one of the following operations.

احسب قيم السماحات (Tol) لعمل قضيب قطره 70 ملم لكل من العمليات التالية:


- 1- Fine turning.
- 2- Grinding.
- 3- Fine Grinding.
- 4- Fine Lapping.
- 5- Center lathe turning.

Solution:

1. $70 + I.T.5 \rightarrow 13 \mu m$
2. $70 + I.T.6 \rightarrow 19 \mu m$
3. $70 + I.T.5 \rightarrow 13 \mu m$
4. $70 + I.T.4 \rightarrow 8 \mu m$
5. $70 + I.T.8 \rightarrow 46 \mu m$

Tolerance Zone Diagram

مخطط السماحات

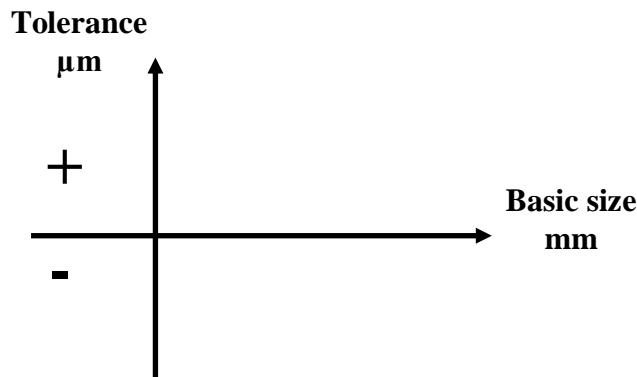

ملاحظة: وحدة الا B.S هي mm

وحدة الا Tol هي μm


$$1 \text{ mm} = 1000 \mu\text{m}$$

$$1 \mu\text{m} = 0.001 \text{ mm}$$


أنواع مخطط السماحات:

1- سماح احادي الاتجاه: Uni-Lateral Tolerance

مثال: $20^{+0.015}_{+0.005}$

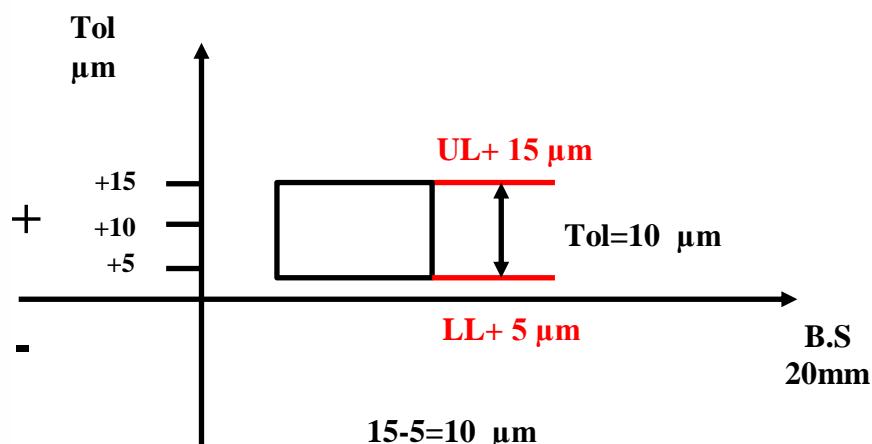


مثال: $50^{-0.020}_{-0.005}$

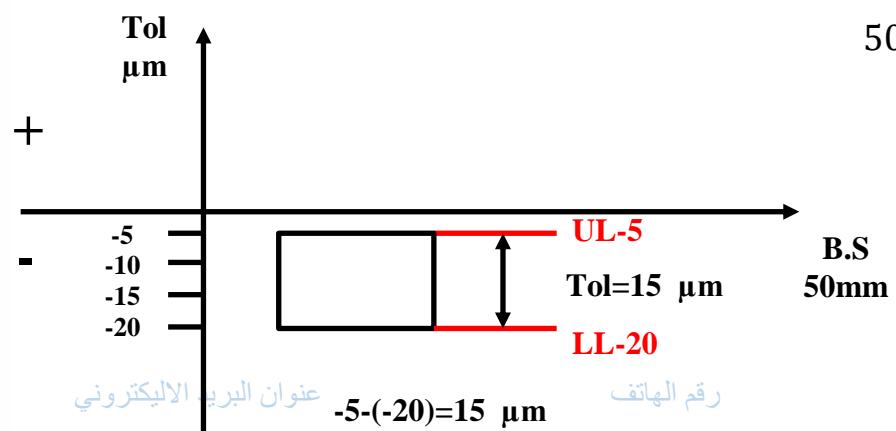


– سماح ثنائي الاتجاه: 2

مثال: $25^{+0.010}_{-0.030}$

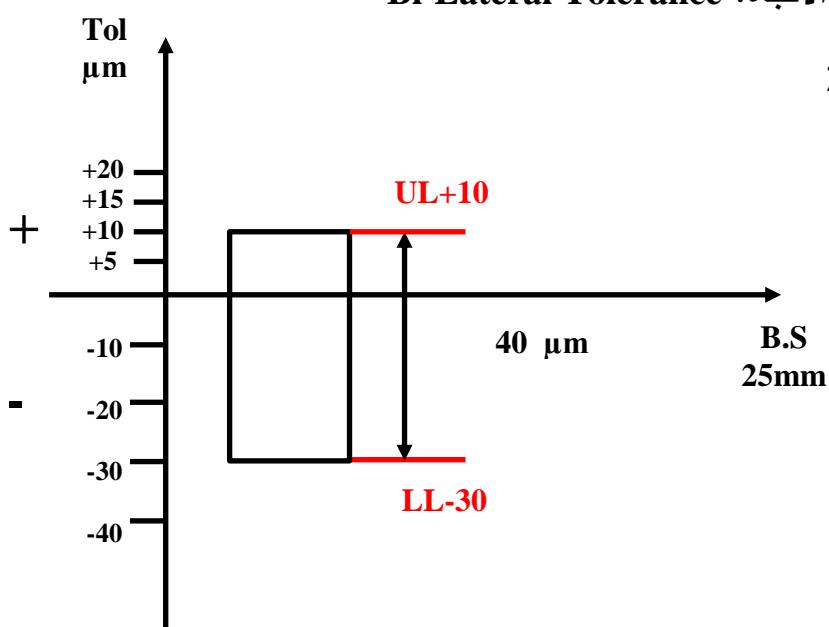

Ex.

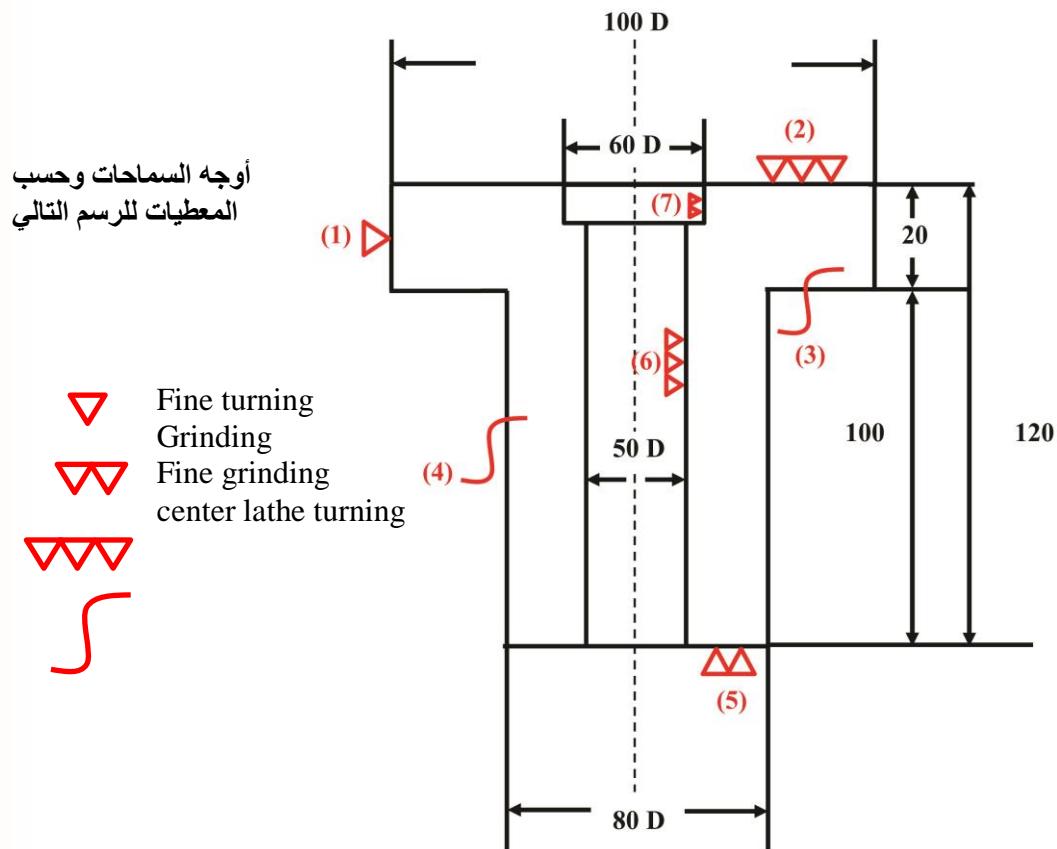

(1) 120 mm is effected by an operation (2) fine Grinding and operation

(5) Grinding.

$120 \text{ mm} + \text{I.T.5} \rightarrow 15 \mu\text{m}$

$120 \text{ mm} + \text{I.T.6} \rightarrow 22 \mu\text{m}$

We take operation (5) because the tolerance will be larger.

(2) 20 mm is effected by an operation (2) fine Grinding and operation

(3) center lathe turning.

$20 \text{ mm} + \text{I.T.5} \rightarrow 9 \mu\text{m}$

$20 \text{ mm} + \text{I.T.8} \rightarrow 33 \mu\text{m}$

We take operation (3) because the tolerance will be larger.

(3) 100 mm is effected by an operation (3) center lathe turning and operation (5) Grinding.

$100 \text{ mm} + \text{I.T.8} \rightarrow 54 \mu\text{m}$

$100 \text{ mm} + \text{I.T.6} \rightarrow 22 \mu\text{m}$

We take operation (3) because the tolerance will be larger.

(4) 100 D mm is effected by an operation (1) only fine turning.

$100 \text{ mm} + \text{I.T.5} \rightarrow 15 \mu\text{m}$

(5) 60 D mm is effected by an operation (7) Grinding only.

$60 \text{ mm} + \text{I.T.6} \rightarrow 19 \mu\text{m}$

(6) 50 D mm is effected by an operation (6) fine Grinding only.

$50 \text{ mm} + \text{I.T.5} \rightarrow 11 \mu\text{m}$

(7) 80 D mm is effected by an operation (4) center lathe turning only.

$80 \text{ mm} + \text{I.T.8} \rightarrow 46 \mu\text{m}$



محاضرات قسم الهندسة الميكانيكية

المرحلة: الاولى

عنوان المادة: عمليات تصنيع 1

اسم التدريسي: عامر يحيى ، ماهر هاشم

المحاضرة الثالثة

تسلسل المحاضرة:

المحاور الرئيسية:

1-التوافقات الخلوص.

2-المعادن الحديدية(كتاب منهجي)

المحتويات التفصيلية:

Fits التوافقات والتركيبات

Clearance and Interference

محتويات
المحاضرة

1 - التوافقات الخلوص Clearance fits

هو ترك خلوص أو حركة نسبية بين الثقب Hole والعمود Shaft وفيها يكون قطر العمود أقل من قطر الثقب:


يُفَدَّان دهن


الكلام هنا بالمايكرون

$1000 \mu\text{m} = 1 \text{ mm}$

Hole

Shaft

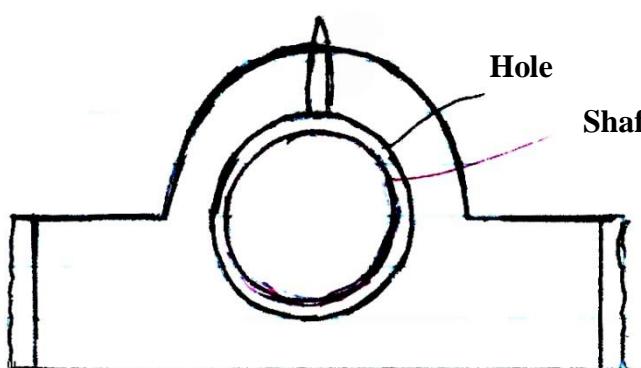


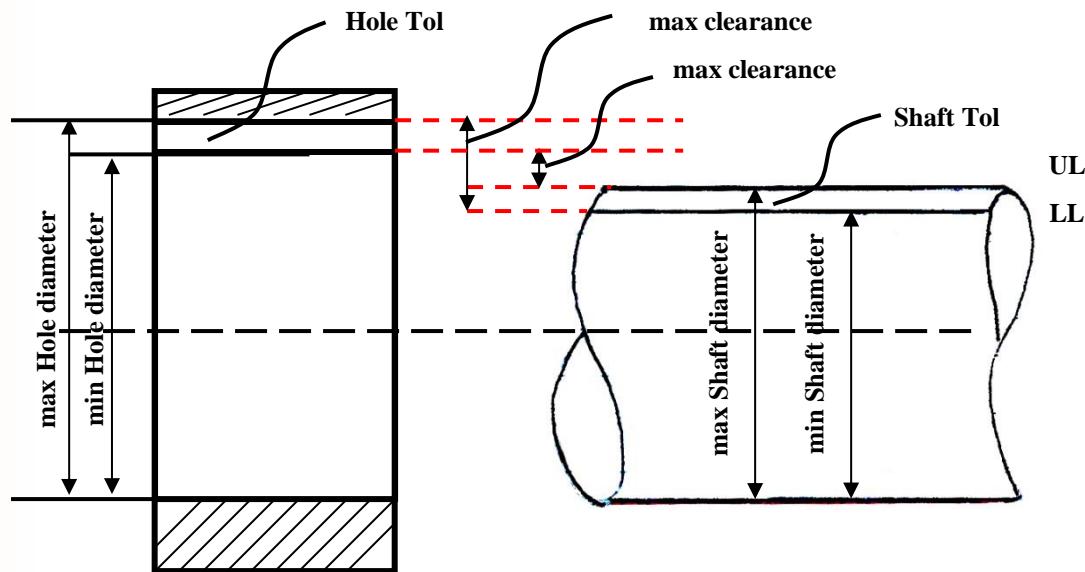

Representation of clearance fits on tolerance zone diagram.

من معرفة min ، max

خير الامور الأوسط (أوسطها) نحصل على mean

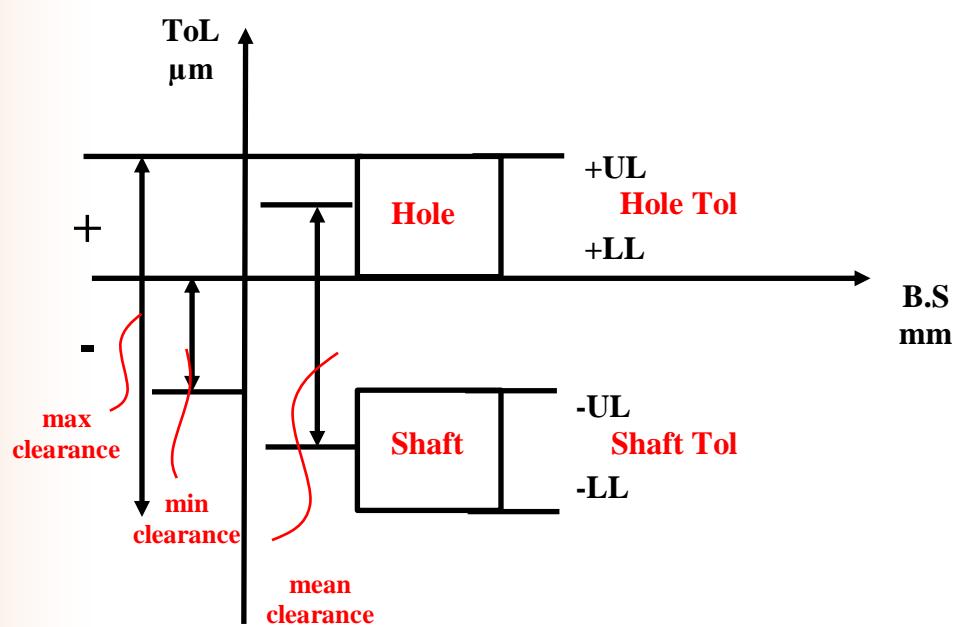

$$\text{mean clearance} = \frac{\text{Hole}}{2} + \text{min clearance} + \frac{\text{shaft Tol}}{2}$$

Ex. Design a clearance fitted joined for the following data:

هنا نجد mean clearance ، max ، min

Basic size : 80 mm

Shaft → fine turning

Hole → fine lapping

Min clearance : 10 µm

Solution:


By using Hole basis system

Shaft → fine turning : I.T.5

80 mm + I.T.5 → 13 µm **Shaft Tol**

Hole → fine lapping : I.T.4

80 mm + I.T.4 → 8 µm **Hole Tol**

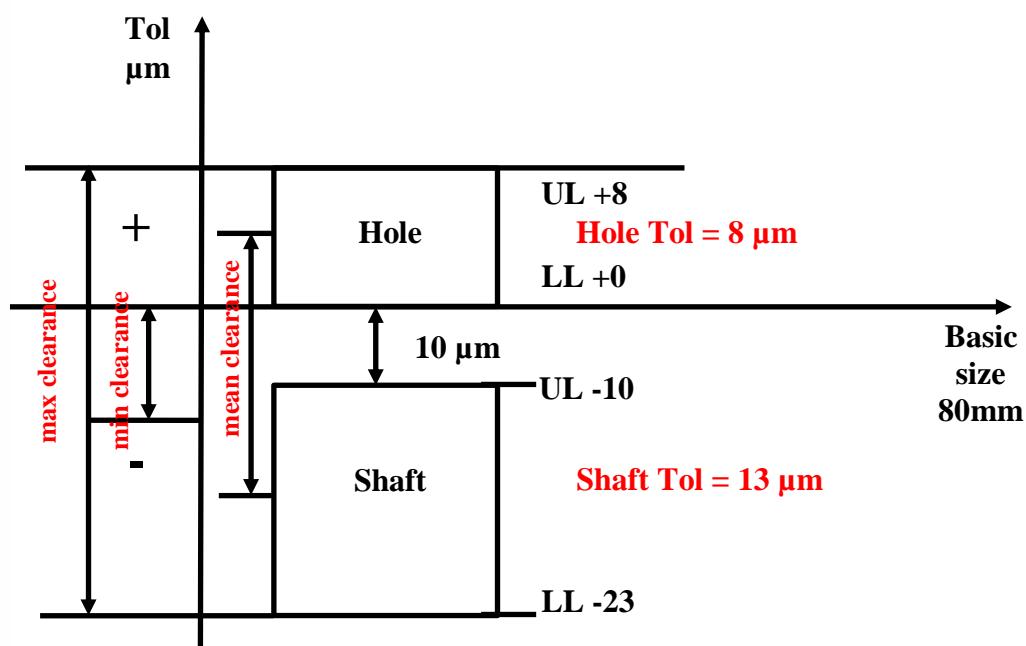


$$\text{max clearance} = 8 + 10 + 13 = 31 \mu\text{m}$$

$$\text{min clearance} = 10 \mu\text{m}$$

$$\text{mean clearance} = \frac{8}{2} + 10 + \frac{13}{2} \\ = 4 + 10 + 6.5 = 20.5 \mu\text{m}$$

HOL : $80^{+0.008}_{-0.000}$

Shaft : $80^{-0.010}_{-0.023}$

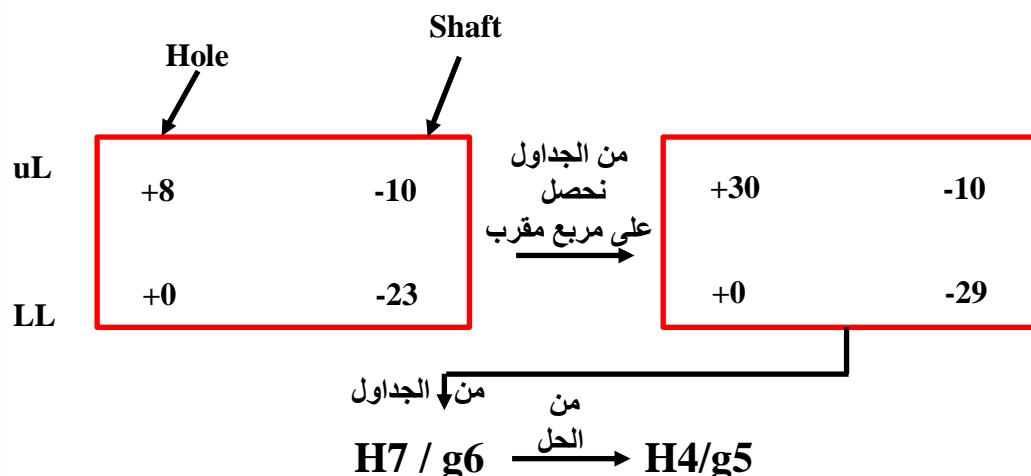


Ex. Data: Hole : $25^{+0.033}_{-0.000}$

Shaft : $25^{-0.020}_{-0.041}$

Solution: By using Hole Basis system


العملية هي

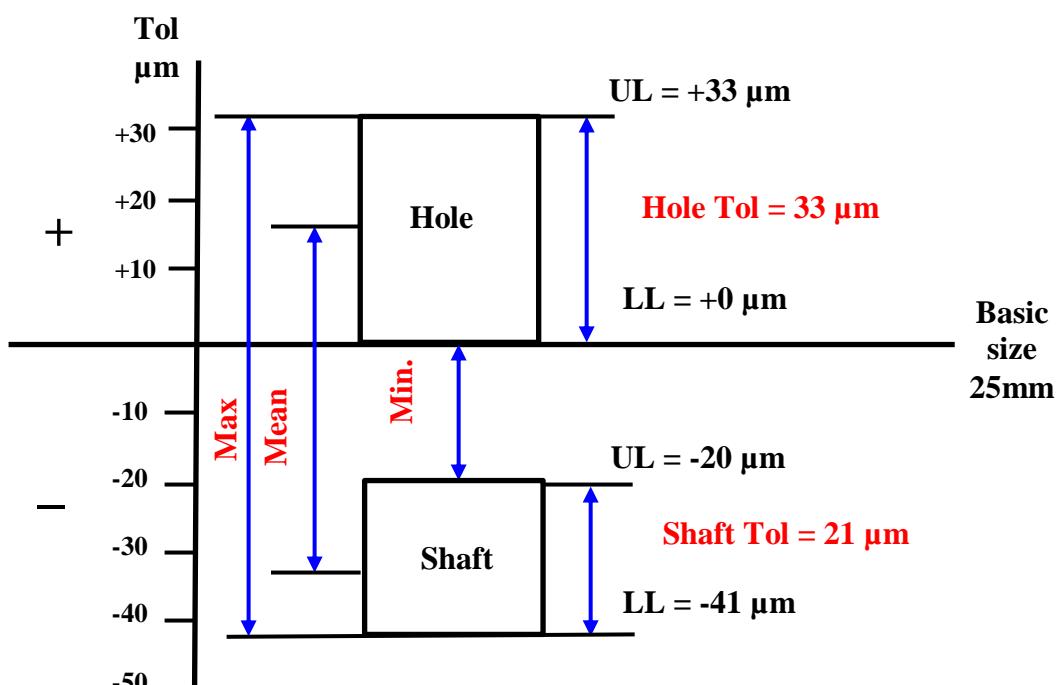

max clearance = $33 + 20 + 21 = 74 \mu\text{m}$

min clearance = $20 \mu\text{m}$

$$\begin{aligned}\text{mean clearance} &= \frac{33}{2} + 20 + \frac{21}{2} \\ &= 16.5 + 20 + 10.5 \\ &= 47 \mu\text{m}\end{aligned}$$

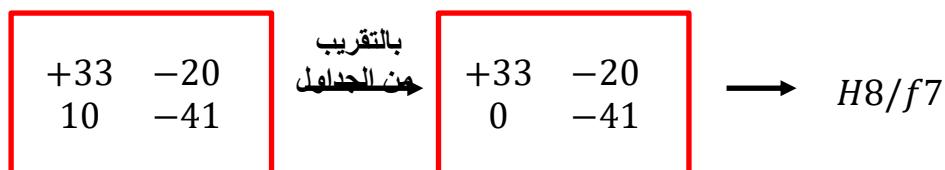

Hole : I.T.8 → turning and boring

Shaft : I.T.7 → High quality turning



محاضرات قسم الهندسة الميكانيكية

المرحلة: الاولى

عنوان المادة: عمليات تصنيع 1

اسم التدريسي: عامر يحيى ، ماهر هاشم

المحاضرة الرابعة

تسلسل المحاضرة:

المحاور الرئيسية:

- 1- توافقات التداخل.
- 2- انتاج الصلب(كتاب منهجي).

المحتويات التفصيلية:

- توافقات التداخل

محتويات
المحاضرة

Interference Fit

Interference Fit

Shaft


تداخل

رقم الهاتف


عنوان البريد الالكتروني

اسم التدريسي

في هذه الحاله الشافت (Shaft) قطره أكبر من التقب (Hole) حيث يتم التداخل بينهما بواسطة الاخماد والكبس بالضغط العالى والتبريد المفاجئ فتحصل على قطعة واحدة لا يمكن الفصل بينهما حيث يتم تجميع الأجزاء لتكون القطعة الواحدة.

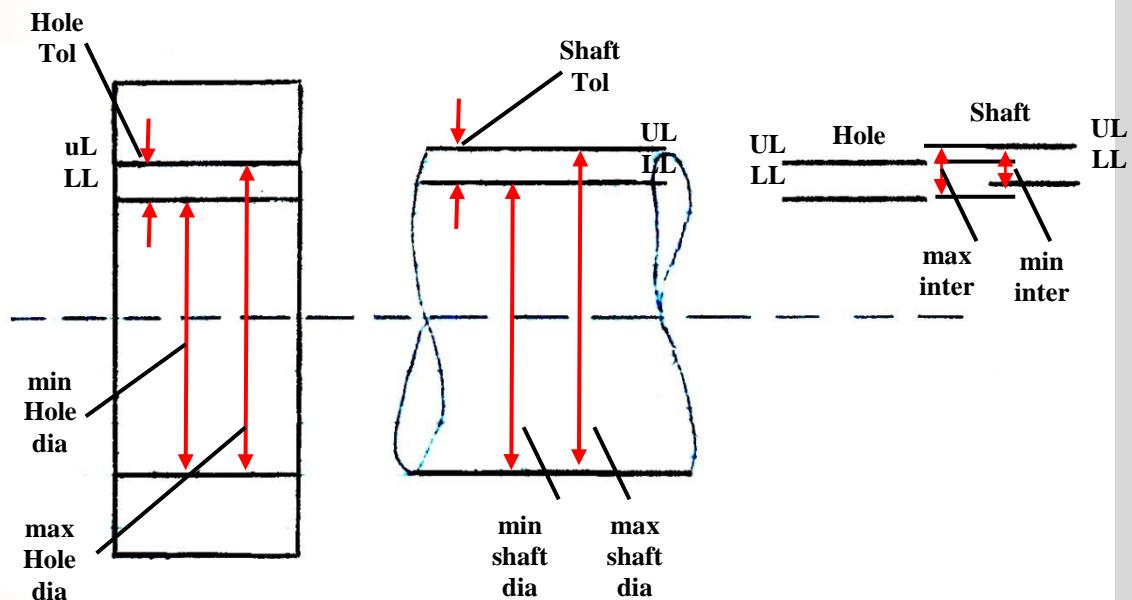

Representation of interference Fits on Tol zone diagram.

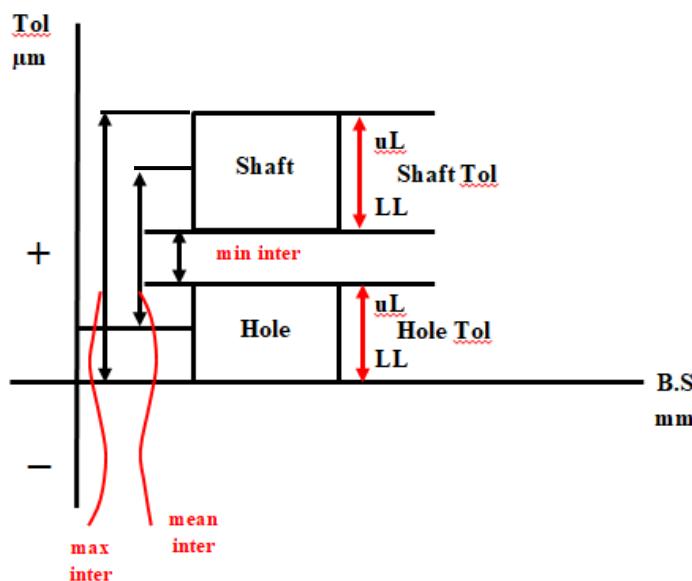


Ex. Design the following **data** of Basic size 60 mm.

Data : Hol Shaft

$$uL + 26 \quad uL + 70$$

$$LL + 0 \quad LL + 56$$

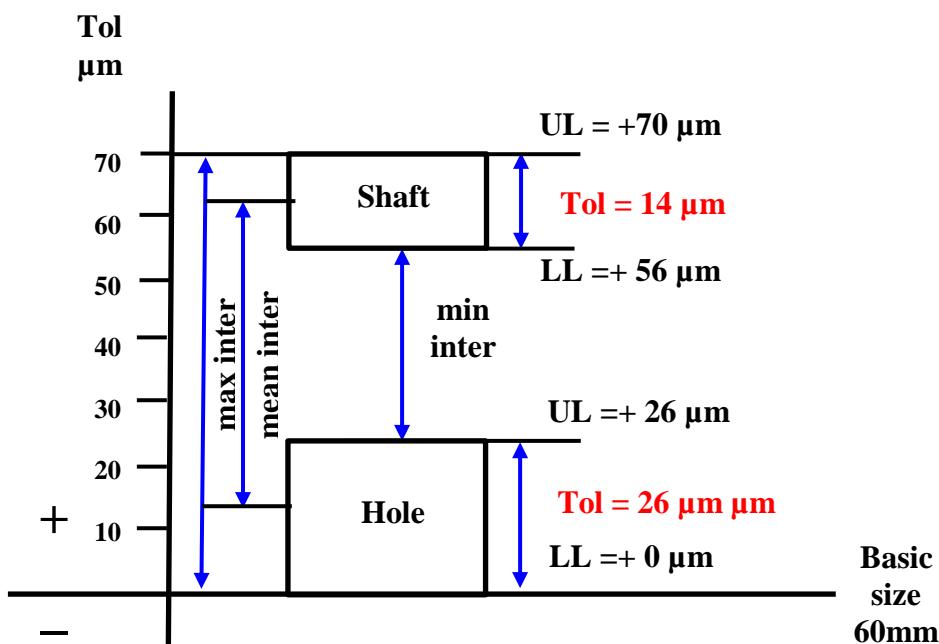

$$\text{Shaft Tol} = 14 \mu\text{m}$$

$$\text{Hole Tol} = 26 \mu\text{m}$$

min interference = 30 μm

max interference = 70 μm

$$\begin{aligned}\text{mean interference} &= \frac{14}{2} + 30 + \frac{26}{2} \\ &= 7 + 30 + 13 \\ &= 50 \mu\text{m}\end{aligned}$$

لاختيار العملية لكل من Shaft والHole نقاطع I.T.7 الخاصة بالHole مع الـ Basic size

60 mm في الجداول وكذلك العملية نقاطع I.T.6 الخاصة بالShaft مع 60 mm

Hole $\xrightarrow{IT7}$ High quality turning or broaching

Shaft $\xrightarrow{IT6}$ Grinding


Ex. Design an interference fitted joined of following data.

- Basic size : 150 mm
- Mean interference : 80 μm
- Shaft : Grinding
- Hole : fine turning

Solution:

Using Hole basis system

- Shaft \rightarrow I.T.6
150 + I.T.6 \rightarrow 25 μm ToL
- Hole \rightarrow I.T.5
150 + I.T.5 \rightarrow 18 μm Tol

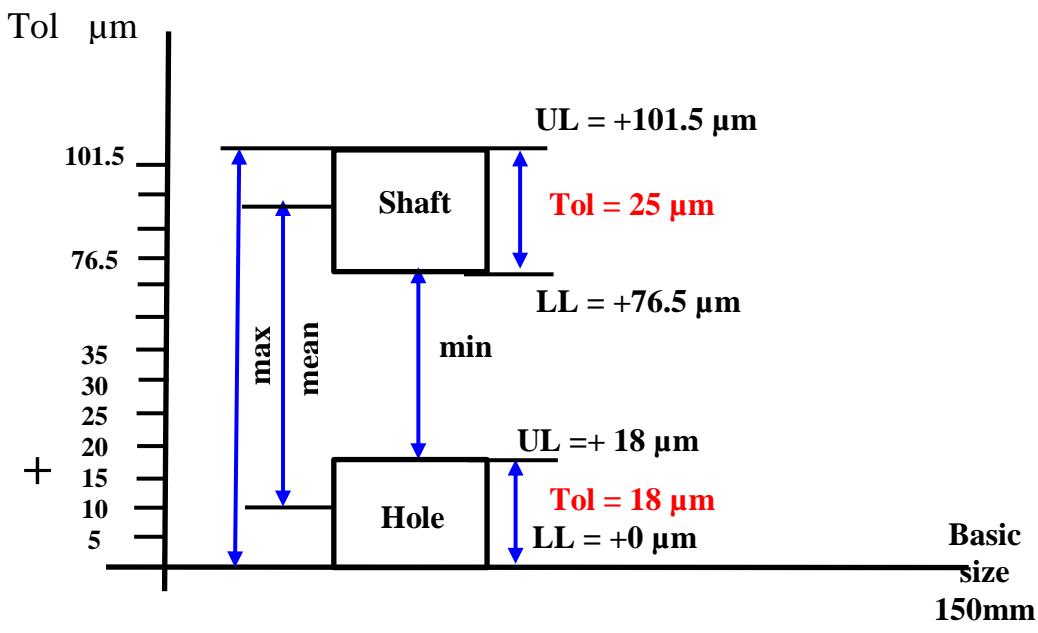

$$\text{max} = \frac{18}{2} + 80 + \frac{25}{2} = 101.5 \mu\text{m}$$

$$\text{min} = 20 - \frac{1}{2}(18 + 25) = 58.5 \mu\text{m}$$

$$\text{mean} = 80 \mu\text{m}$$

+18	+101.5	بالتقريب	+40	+117	نوع العملة	$H7/s6$
+0	+76.5	من الحادف	+0	+92		

ولكن من السؤال H5/s6 نعتمد لها

تعريف:

نظام أساس الثقب: هو النظام الذي يتم فيه اختيار الثقب كأساس للتوافق (Fit) حيث يتم تغيير أبعاد العمود إلى أن يتم الحصول على التوافق المطلوب.

نظام أساس العمود: هو النظام الذي يتم فيه اختيار العمود كأساس للتوافق (Fits) حيث يتم التغيير في أبعاد الثقب (Hole) إلى أن يتم الحصول على التوافق المطلوب.



محاضرات قسم الهندسة الميكانيكية

المرحلة: الاولى

عنوان المادة: عمليات تصنيع 1

اسم التدريسي: عامر يحيى ، ماهر هاشم

المحاضرة الخامسة

تسلسل المحاضرة:

المحاور الرئيسية:

- 1- مصادر الخطأ عند القياس.
- 2- طرق انتاج الصلب(كتاب منهجي)

المحتويات التفصيلية:


مصادر الخطأ عند القياس

Sources of error in measurement

محتويات
المحاضرة

(1) Temperature

درجة الحرارة

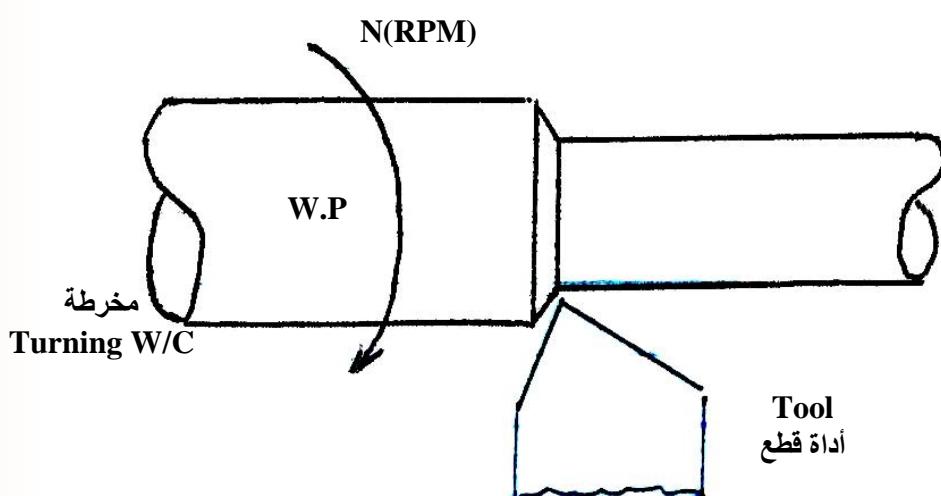


تأثير أداة القطع (Tool) والشغالة (work piece) بسبب expansion بسبب

الاحتكاك الحاصل بينهما ولكي يكون القياس دقيق يجب اخذ القياس المطلوب عندما تكون الشغالة في درجة حرارة الغرفة أي يجب تبريد القطعة قبل أخذ القياس أو الانتظار لحين ان تبرد القطعة وكذلك في حالة العجلة يتم استخدام جداول خاصة بالأخطاء (كل درجة حرارة) يتم حساب قيمة التمدد. ويمكن تجاوز خطأ درجة الحرارة باستخدام سوائل التبريد.

(2) Oil film thickness

سمك طبقة الزيت

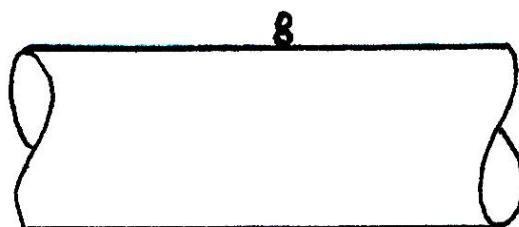


سوائل التبريد تحتوي على مواد زيتية ومن خصائصها ان لها شحنات موجبة وسالبة حيث يتكون ترابط كهربائي لا يمكن ازالتها الا بالتفاعل الكيمياوي وكذلك يجب تجفيف القطعة جيداً قبل اجراء عملية القياس.

من خواص هذه السوائل انها تلتصق بالشغالة ويكون هناك خطأ بالقياس

(3) Parallax



الزبغ

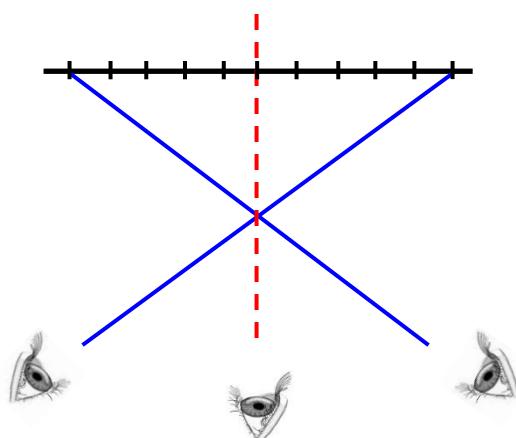


يجب ان يكون مستوى النظر عمودي على مستوى القراءة

(4) Personal appreciation**التقدير الشخصي**

تزود بعض الأجهزة بوسائل تثبيت القياس دون ان يجعل الشخص يضغط عليها واذا لم تتوفر في هذه الأجهزة مثل هذه الوسائل يترك إلى التقدير الشخصي.

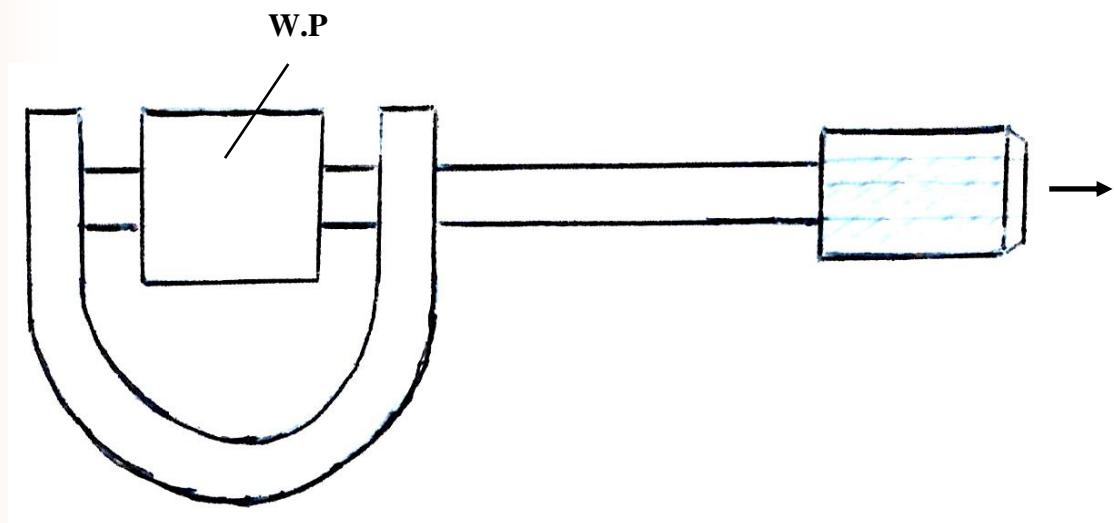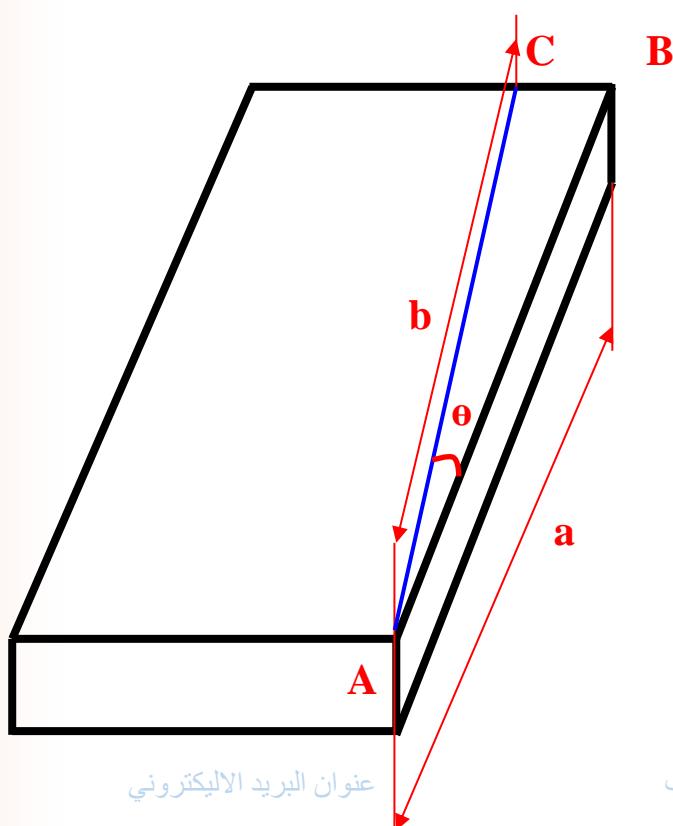
**(5) Mis alignment****خطأ عدم الانطباق**

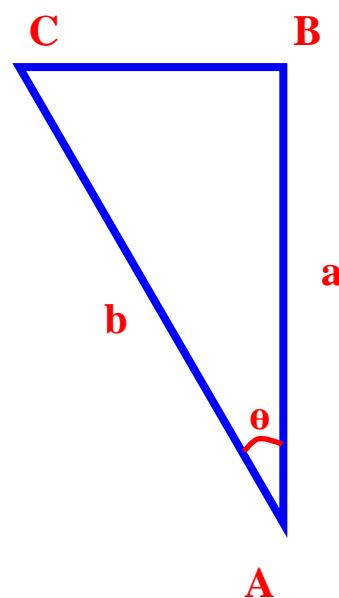

$$a = b \cos \theta$$


if $\theta = 0$

$$\therefore a = b$$

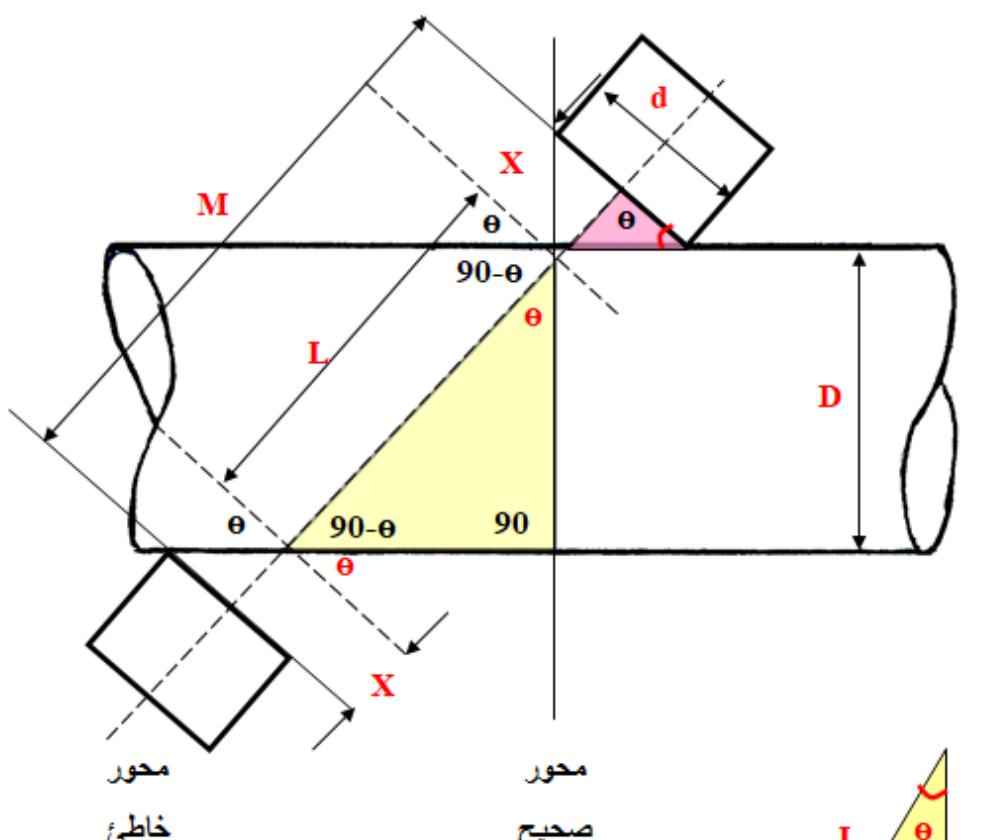

$$M = L + 2X \dots\dots (1)$$

$$\cos\theta = \frac{D}{L}$$

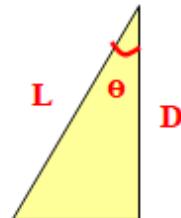

$$D = L \cos\theta$$

$$L = \frac{D}{\cos\theta} \dots\dots (A)$$

$$\tan\theta = \frac{X}{\frac{d}{2}}$$

$$X = \frac{d}{2} \tan\theta \dots\dots (B)$$



Sub (A) and (B) on equ (1)

$$M = \frac{D}{\cos\theta} + 2 \left(\frac{d}{2} \tan\theta \right)$$

$$M = \frac{D}{\cos\theta} + d \tan\theta$$

if $\theta = 0$

$$M = D \quad \text{Error} = M - D$$

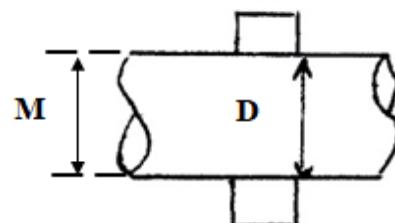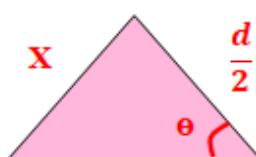

$$M \cos\theta = D + d \sin\theta \text{ at } \theta = 0 \Rightarrow D = M$$



محاضرات قسم الهندسة الميكانيكية

المرحلة: الاولى

عنوان المادة: عمليات تصنيع 1

اسم التدريسي: عامر يحيى ، ماهر هاشم

المحاضرة السادسة

تسلسل المحاضرة:

المحاور الرئيسية:
1-الخطاء الهندسية .


المحتويات التفصيلية:

الأخطاء الهندسية Geometric errors

(1) Flatness Errors


خطأ عدم الاستواء

محتويات
المحاضرة

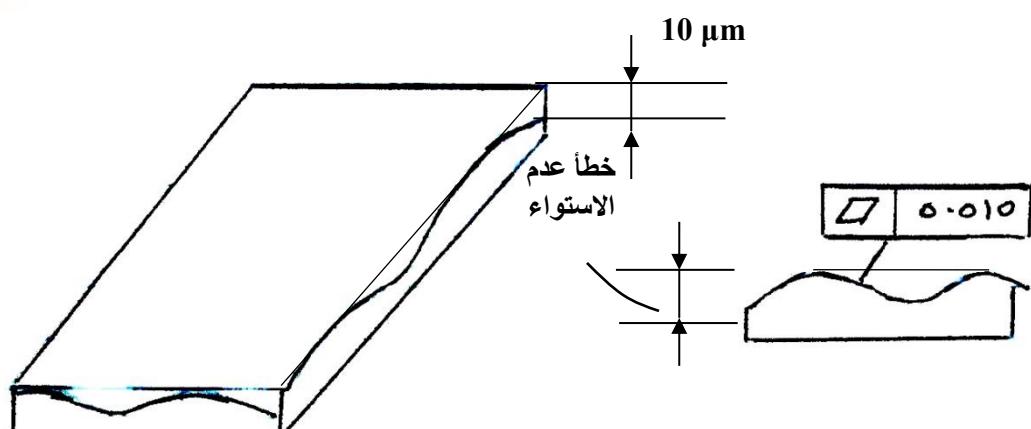


خطأ عدم الاستواء:

هو من الأخطاء الهندسية الذي يمثل المسافة بين مستويين متوازيين يمس أحدهما أعلى القمم ويمس الآخر أوطأ الوديان وتمثل المسافة بين المستويين خطأ عدم الاستواء بعد طرح السمك للقطعة.

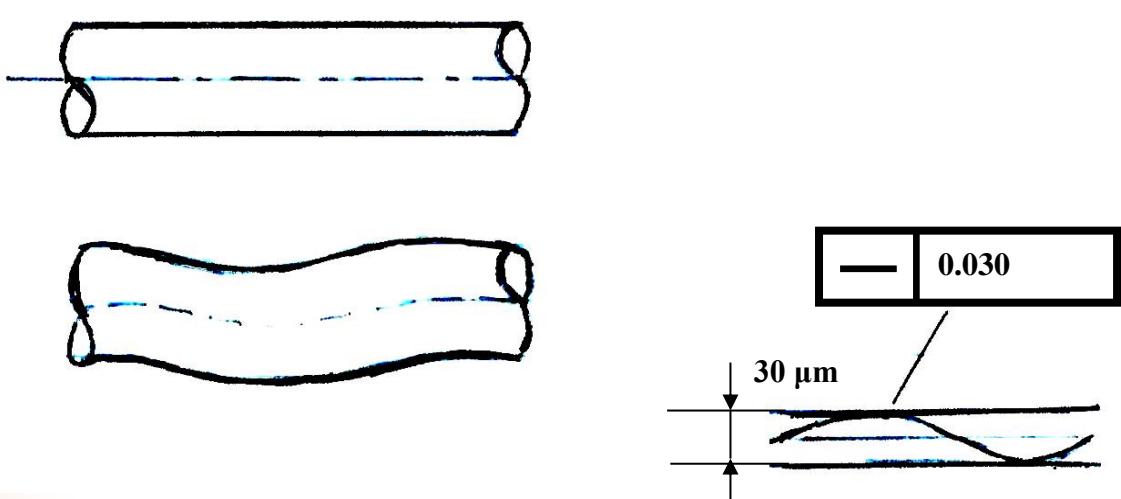
(2) Straightness Errors**خطأ عدم الاستقامة****خطأ عدم الاستقامة:**

هو من الأخطاء الهندسية التي تمثل المسافة بين مستقيمين (خطين) يوازيان السطح الصحيح يمس أحدهما أعلى القمم ويمس الآخر أوطأ الوديان والمسافة بين الخطين يمثل خطأ عدم الاستقامة بعد طرح القطر.

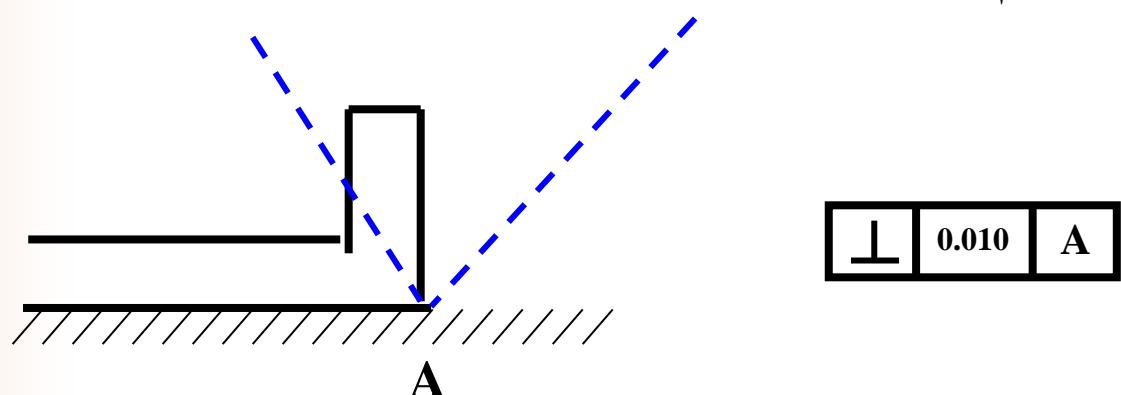(3) Squareness Errors**خطأ عدم التعامد**

خطأ عدم التعامد:

من الأخطاء الهندسية الذي يمثل المسافة بين خطين عموديين على نفس النقطة .

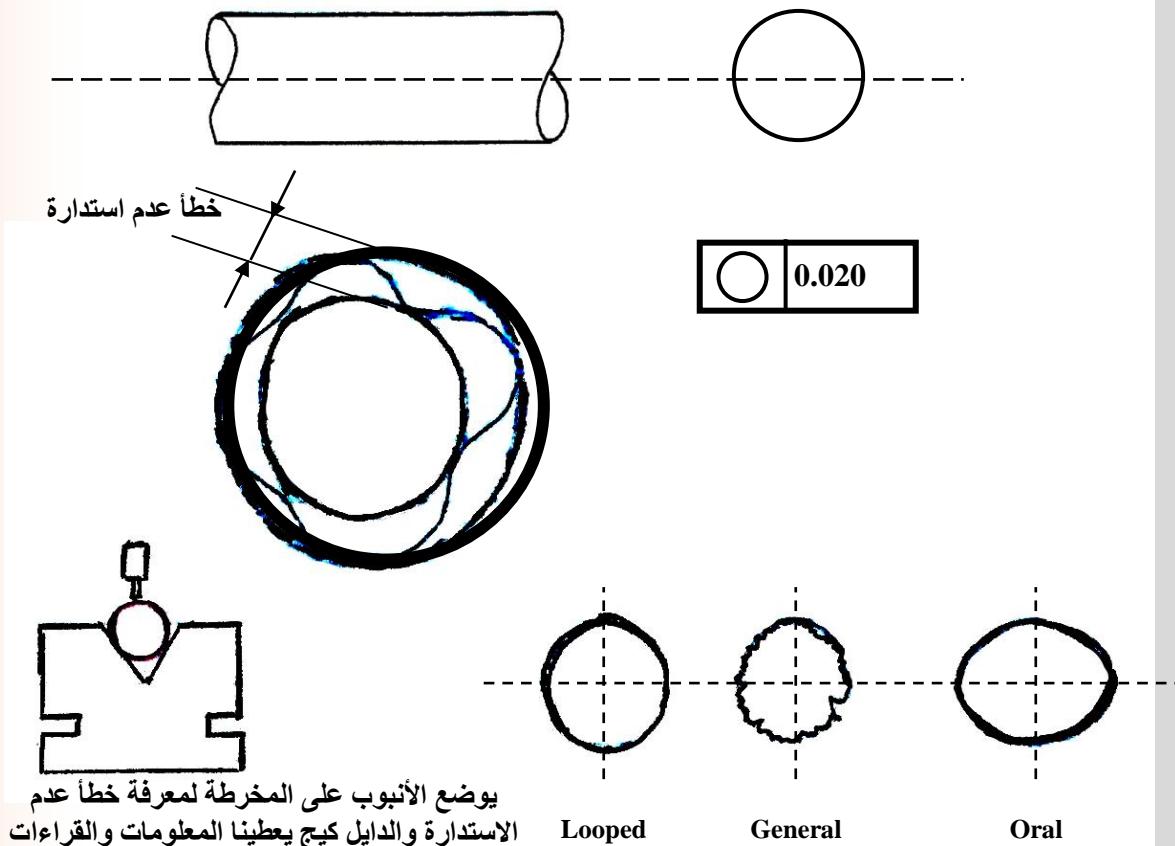(4) Roundness Errors**خطأ عدم الاستدارة**


خطأ عدم الاستدارة: هو من الأخطاء الهندسية الذي يمثل المسافة بين دائرتين تمس أحدهما

أعلى القمم وتمس الثانية أو طأ الوديان.

(5) Eccentricity (concentricity)

الاختلاف المركزي

الاختلاف المركزي: وهو من الأخطاء الهندسية الذي يمثل عدم تطابق مركزي قطعتين من جزء صناعي واحد.

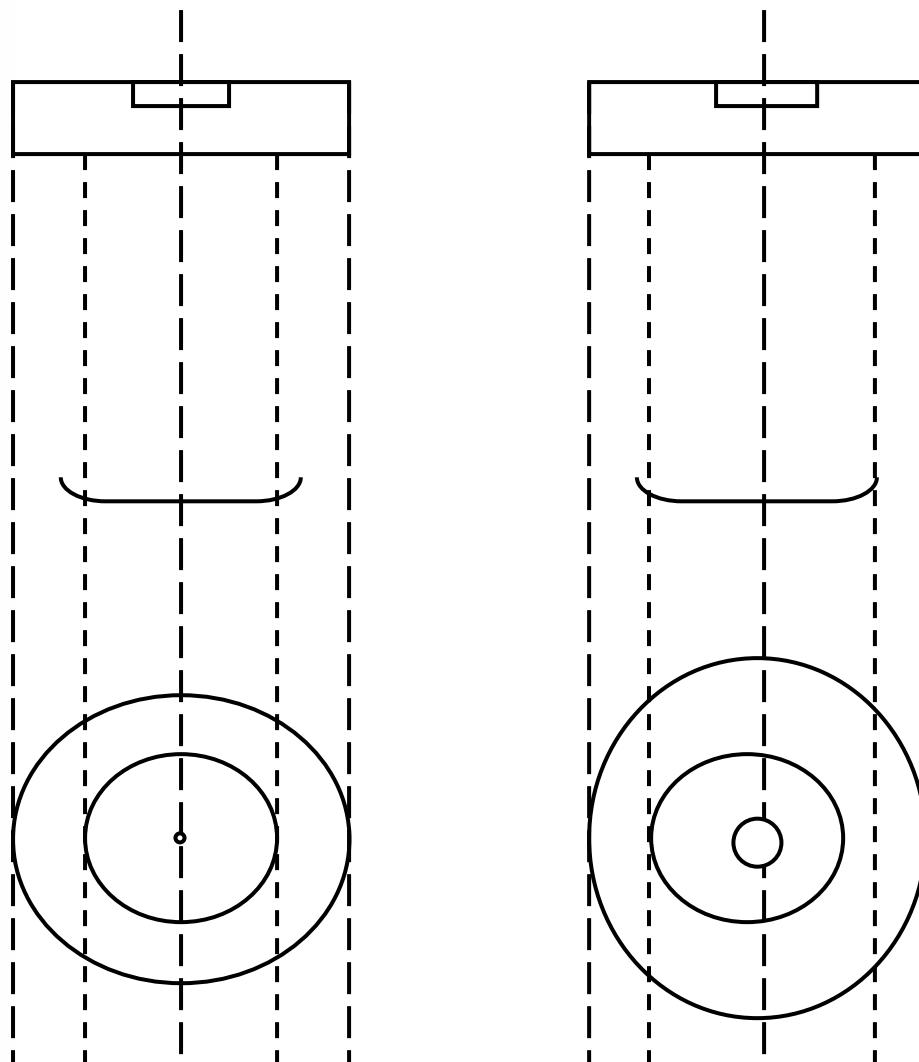



محاضرات قسم الهندسة الميكانيكية

المرحلة: الاولى

عنوان المادة: عمليات تصنيع 1

اسم التدريسي: عامر يحيى ، ماهر هاشم

المحاضرة السابعة

تسلسل المحاضرة:

المحاور الرئيسية:

1- قطع المعادن.

2- انتاج المعادن غير الحديدية(كتاب منهجي)

المحتويات التفصيلية:

قطع المعادن

محتويات
المحاضرة

قطع المعادن: هناك عمليات تشغيل وعمليات تشكيل .

- **عمليات التشغيل (عمليات القطع):** هي عملية ازالة جزء من المعدن مع ابقاء الجزء الآخر بدرجة عالية من الدقة في الأبعاد وحسب الشكل المطلوب.

شروط عملية القطع:

1. تتم عملية القطع بواسطة أداة قطع ذات شكل ومادة معينة.
2. حركة نسبية في اتجاه معين لاتمام عملية القطع بين أداة القطع والشغل المراد قطعها حيث انه هناك حركتان هما (حركة قطع وحركة تغذية).



محاضرات قسم الهندسة الميكانيكية

المرحلة: الاولى

عنوان المادة: عمليات تصنيع 1

اسم التدريسي: عامر يحيى ، ماهر هاشم

المحاضرة الثامنة

سلسل المحاضرة:

- المحاور الرئيسية:**
- 1- المواد التي تصنٌع منها أدوات القطع.
 - 2- توصيف أداة القطع.
 - 3- السباكة في قوالب دائمة.

المحتويات التفصيلية:

المواد التي تصنٌع منها أدوات القطع

محتويات
المحاضرة

Cutting tool material

1- High carbon steel

يحتوي على كاربون بنسبة 2% كحد أعلى ويصنع بواسطة الحدادة حيث تكون صلادته عالية عند السرعات البطيئة ولكن الصلادة تقل عند السرعات العالية بسبب ارتفاع الحرارة وهذا النوع يفترض انه قد انقرض أي غير مستخدم في الورش.

2- High speed steel

صلب السرعات العالية (H.S.S)

عبارة عن سبيكة من الصلب بنسبة 1% كاربون ومواد أخرى (Nickel، Tengisten، Chromium) . (كروميوم، تتكستان، نيكل، كوبالت، فوليبيوم).
التتكستان: يزود بالصلادة وكذلك الصلاة.
ناتاليوم: يزود بالصلابة فقط.


Cr ، Ni : يزودان مقاومة التآكل والصدأ.

الكوبيلت: يزود بالصلابة.

سمي بهذا الاسم لأنه كما يظنون سابقاً أنها تحمل السرعات العالية وهو موجود ويستخدم في الورش ويصنع منه جميع أدوات القطع ويستخدم فقط في السرعات الواطئة ولا يستخدم عند السرعات العالية بسبب فقدانه لصلادته.

3- Tungesten carbide

اللقم الكاربيدية

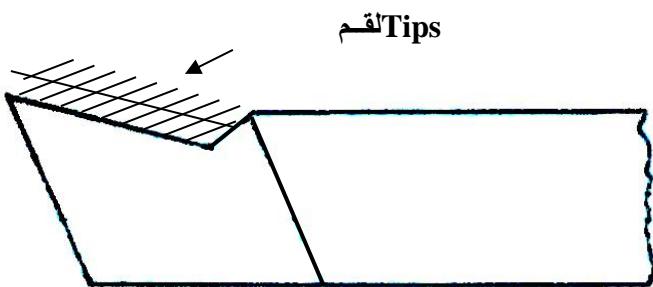

هو معدن غير حديدي عبارة عن خليط من (التنكسن والكاربون والكوبيلت) تحضر هذه المواد على هيئة مسحوق وتوضع داخل قالب وحسب الشكل المراد انتاجه وبالضغط العالي ودرجة حرارة عالية يتماسك هذا المسحوق مكوناً اللقم الكاربيدية (Carbide Tips) التي يمكن ربطها عند الاستخدام كأدوات قطع على أجسام من مواد معدنية رخيصة كما في الشكل أعلاه.

ويتم الرابط باللحام أو ميكانيكيًا بواسطة برجي مثلاً.

ويلاحظ ان عملية تحضير هذه اللقم الكاربيدية وكذلك نسب تكوين المسحوق لا يزال سر في جعبه بعض الشركات والتي تنتج هذا النوع من أدوات القطع. ومن أهم خواص هذه المادة:

- الصلادة العالية جداً التي يمكن الاحتفاظ بها عند درجات الحرارة العالية (في السرعات العالية).

أي يمكن لهذه المادة القطع بسرعات عالية جداً ويشير استخدام هذه المادة بمستقبل أكبر وانتاجية عالية.

- **أما عيوبه:** فهو الهشاشة وعدم مقاومة الصدمات.

4- Ceramics

الخزفيات

عبارة عن مادة غير معدنية تتكون أساساً من اوكسайд الالمنيوم Al_2O_3 الذي يمكن الحصول عليه على

هيئة مسحوق (باودر) تحضر بنفس الطريقة لتحضير التكسن كاربايد وعلى هيئة لقم حيث يمتاز بالصلادة العالية جداً ويستخدم عند درجات الحرارة العالية ولكن هش ولا يتحمل الصدمات. يستخدم للقطع بانتاجية عالية (سرعات عالية) وعمق قطع وتغذية عالية وخصوصاً لقطع (حديد الزهر الاهين) Cast Iron.

5- Diamond

الماس



وهو أصلد الأنواع ونادر استخدامه لأنه غالى الثمن ويستخدم في بعض الأحيان لقطع التكسن كاربايد ومجموعة من المعادن الصلدة جداً.

Characterization of cutting tool


توصيف أداة القطع

(1) Dimension

الأبعاد

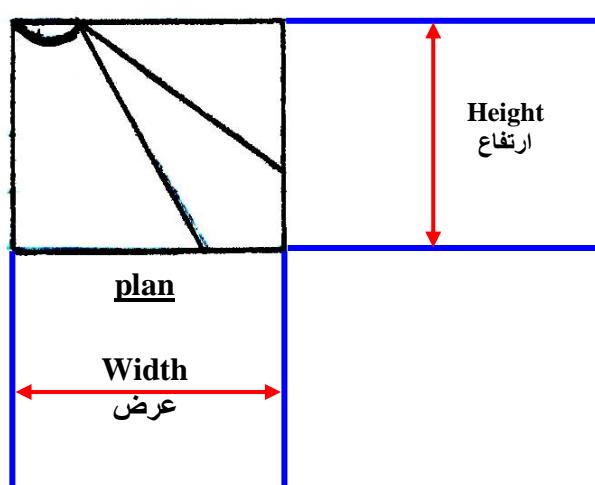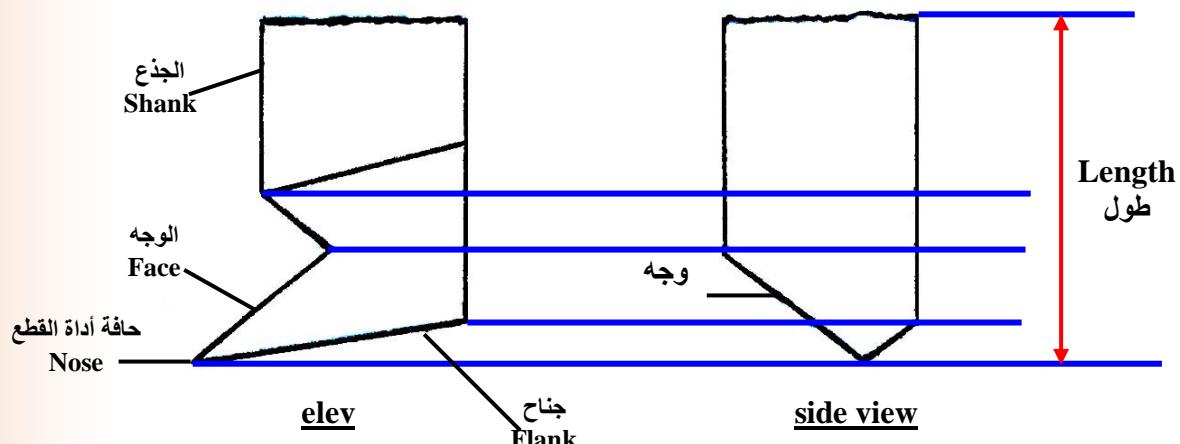

(2) Angles

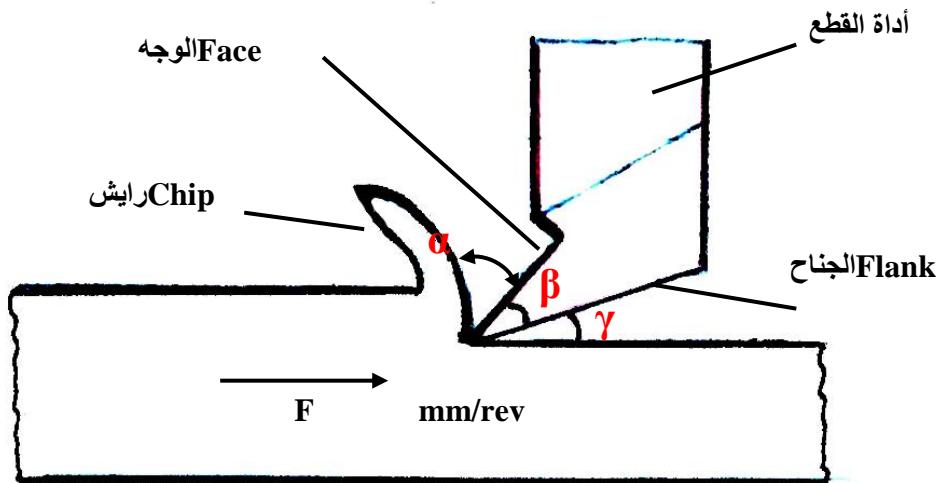

1- زاوية الحرف (α)

هي الزاوية الممحورة بين العمود على الشغالة ووجه أداة القطع فائدتها: توجيه الرايش.

وهي على ثلاثة أنواع:


3- زاوية جرف سالبة

$$\alpha - ve$$

2- زاوية جرف صفرية

$$\alpha = 0$$

1- زاوية جرف موجبة

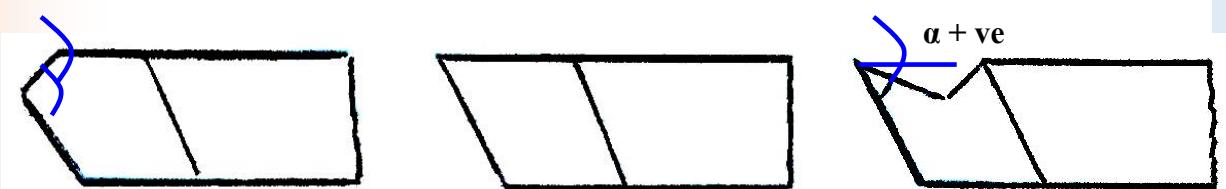

عالي الصلادة

متقطع (متتفتت)

$$to-15^\circ$$

متوسط الصلادة

متقطع

$$0^\circ$$

المعدن المستخدم: لين

الرايش: مستمر

$$قيمة الزاوية: 30^\circ$$

2- زاوية القطع (β)


هي الزاوية المحصورة بين وجه وجناح أداة القطع.

فائتها: تقوية الحاد القاطع، اجراء القطع.

- زاوية الخلوص (γ)

هي الزاوية المحصورة بين جناح أداة القطع وسطح الشغالة

فائتها: لابعاد الجناح عن سطح الشغالة وتلافي الاحتكاك

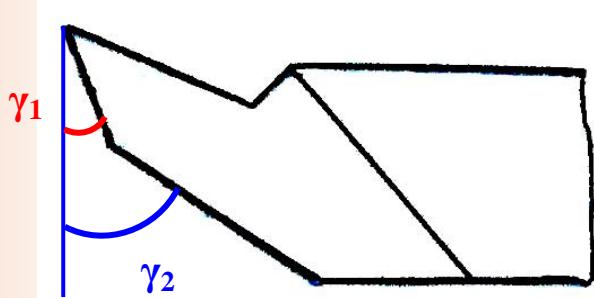

وتقسم إلى:

γ_1 - زاوية خلوص ابتدائية فائتها تقوية الحد القاطع.

γ_2 - زاوية خلوص ثانوية فائتها تلافي الاحتكاك.



محاضرات قسم الهندسة الميكانيكية

المرحلة: الاولى

عنوان المادة: عمليات تصنيع 1

اسم التدريسي: عامر يحيى ، ماهر هاشم

المحاضرة التاسعة

تسلسل المحاضرة:

المحاور الرئيسية:

- 1-طرق تكون الرايش.
- 2-التشكيل اللدن للمعادن(كتاب منهجي).
- 3-دلفنة المعادن(كتاب منهجي).

المحتويات التفصيلية:


طرق تكون الرايش

الرايش المستمر

محتويات
المحاضرة

Type of chip formation

(1) Continuous chip

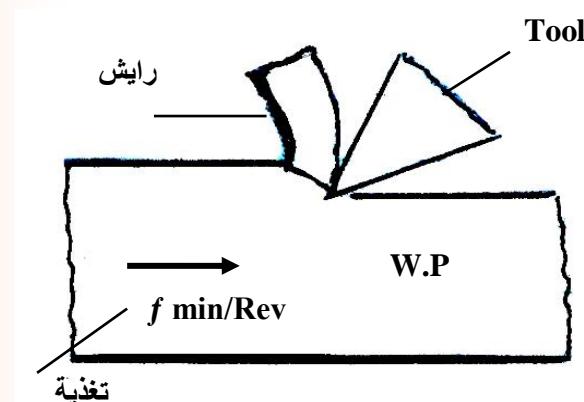


المعدن طري Ductile material

السرعات المتوسطة والواطئة

(2) Discontinuous chip

الرايش المتقطع

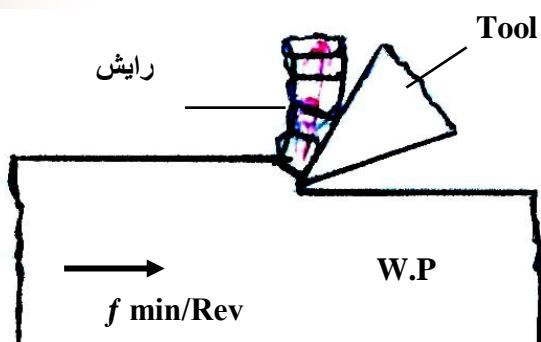

المعدن قصيف Brittle material


رقم الهاتف

اسم التدريسي

لان القلم يتعرض للكسر في السرعات العالية

(3) Continuous chip with Built-up edge

الرايش المستمر مع تكون حافة متراكمة

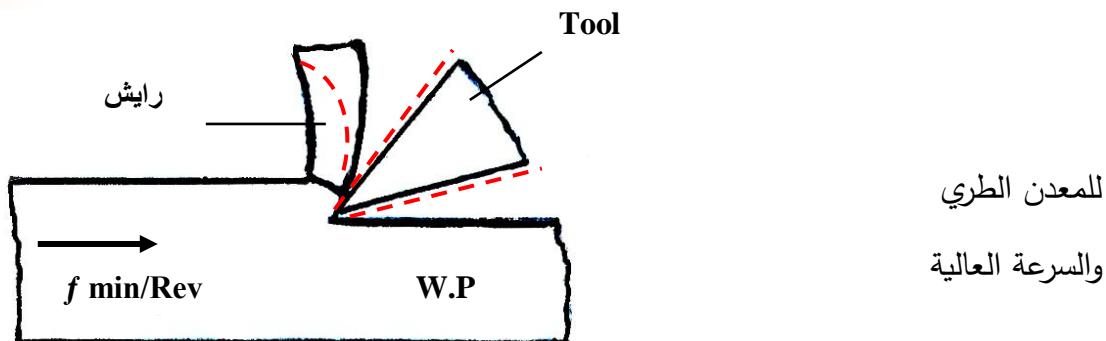

الطرق الثلاثة أعلاه تعتمد على:

1. نوع مادة القطع.
2. سرعة القطع.
3. زوايا القطع.

عند استخدام السرعات العالية وللمعادن الطيرية تتولد حرارة في منطقة التماس نتيجة الاحتكاك بين أداة القطع والشغالة تؤدي إلى سيولة معدن الشغالة وتناثره على أداة القطع والشغالة والرايش. فالجزء الذي يلتتصق بأداة القطع سيؤدي إلى تغيير في زوايا القطع. والجزء الذي يلتتصق بالشغالة سيؤدي إلى تشويه شكل الشغالة. والجزء الذي يلتتصق بالرايش فهو غير مهم. (عليه يجب استخدام سوائل تبريد عند قطع المعادن الطيرية بسرعات عالية).


Type of cutting tools

أنواع أدوات القطع

تقسم أدوات القطع من ناحية الحدود القاطعة إلى:

Single point cutting tools


1 - أدوات قطع ذات حد واحد

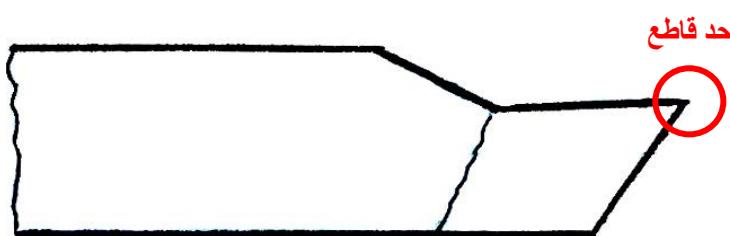

كأدوات القطع المستخدمة في المخرطة (Turning machine) لعمليات الخراطة الطولية والوجهية والقطع off وعمليات اللولب الداخلية والخارجية وعمليات الخراطة الداخلية والأدوات المستخدمة في المكشطة (shaper machine).

Multi point cutting tools

2 - أدوات قطع كثيرة الحدود

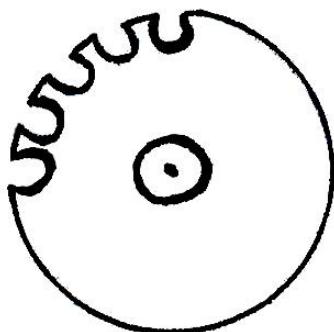

وهذه تشمل أدوات القطع المستخدمة على أغلب الماكينات الأخرى مثل المتقاب وأدوات القطع الخاصة به (البريمة، البرينة) Twist drill والبرغل (reamer). وأداة اللولبة الداخلية (Milling) وأداة اللولبة الخارجية (Dies). وأداة القطع المستخدمة على الفريزا (Tap) بكافة أنواعها. وأدوات القطع المستخدمة على آلات الشد الخاصة بالثقوب (Broaching) machine m/c



محاضرات قسم الهندسة الميكانيكية

المرحلة: الاولى

عنوان المادة: عمليات تصنيع 1

اسم التدريسي: عامر يحيى ، ماهر هاشم

المحاضرة العاشرة

تسلسل المحاضرة:

المحاور الرئيسية:

- 1- عمر الحد القاطع.
- 2- بثق المعادن(كتاب منهجي).

المحتويات التفصيلية:

- عمر الحد القاطع

محتويات
المحاضرة

الفترة الزمنية المنقضية بين شختين أو حدتين متتاليتين لأدوات القطع

Time elapsing between two successive regrinding of the tool

ولكي نزيد الانتاجية ونقل التكلفة يجب ان يكون عمر الحد القاطع كبيراً.


- العوامل التي تؤثر على عمر الحد القاطع: يمكن تلخيص العوامل التي تؤثر على عمر الحد

القاطع في المعادلة التالية:

$$VT^n = C$$

V -	سرعة القطع
T -	عمر الحد القاطع
n -	ثابت يتوقف على
C -	ثابت يتوقف على

نوع المادة المقطوعة

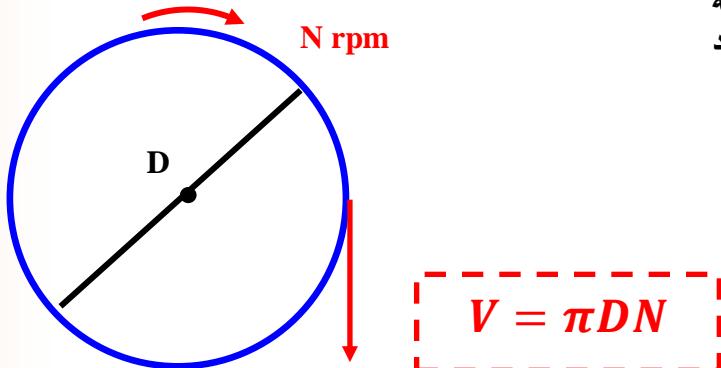

$$V = \pi D N$$

$$VT^n = C \quad \text{taking log of both side}$$


$$\log V + n \log T = \log C$$

هذه معادلة مستقيم

حصلنا على خط مستقيم من

المعادلة السابقة بأخذ

لوغاريتم الطرفين

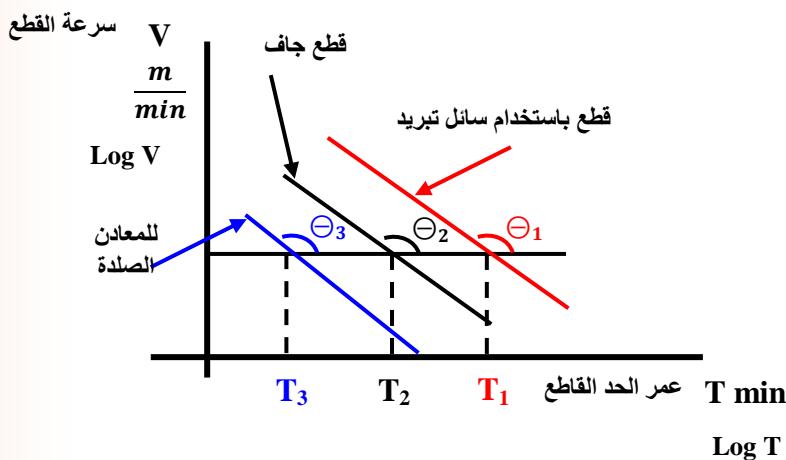

زاوية ميل المنحنى — Θ حيث

$$\Theta = \tan^{-1} n$$

$$n = \tan \theta$$

ملاحظة مهمة:

- بازدياد السرعة يقل عمر الحد القاطع وهذا واضح من المخطط أعلاه.

- وباستخدام سائل التبريد يزداد عمر الحد القاطع.



محاضرات قسم الهندسة الميكانيكية

المرحلة: الاولى

عنوان المادة: عمليات تصنيع 1

سلسل المحاضرة: المحاضرة الحادية عشر اسم التدريسي: عامر يحيى ، ماهر هاشم

المحاور الرئيسية:

- 1- عمر الحد القاطع لأعلى انتاجية.
- 2- سحب المعادن(كتاب منهجي).


المحتويات التفصيلية:

تأثير عمر الحد القاطع على اقتصاديات الانتاج:

Tools life for max production

1 - عمر الحد القاطع لأعلى انتاجية

محتويات
المحاضرة

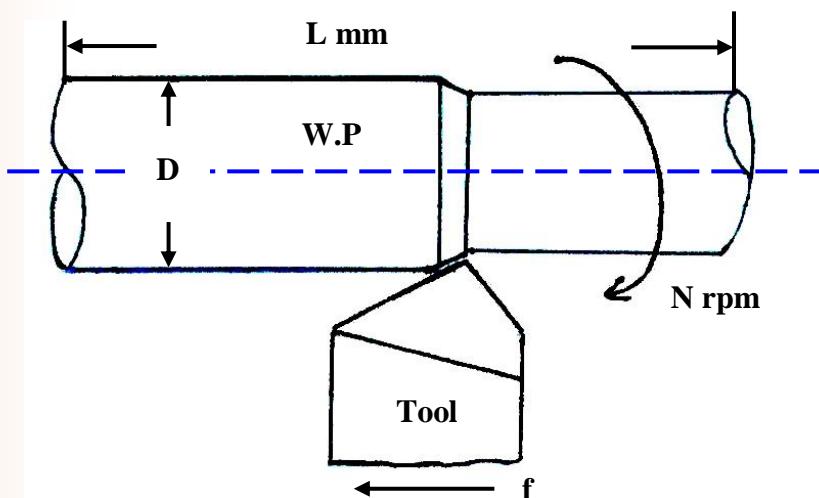

سرعة التغذية – F mm/min

معدل التغذية - mm/rev

$$t_c = \frac{L}{F}$$

متر mm

$$F = f * N$$

- زمن القطع tc
- الطول L mm
- سرعة التغذية F
- معدل التغذية f

عند زيادة L يزداد زمن القطع

عند زيادة F يقل زمن القطع

$$t_c = \frac{L}{f_* N} \quad , \quad V = \pi \cdot D \cdot N \Rightarrow N = \frac{V}{\pi * D}$$

$$\therefore t_c = \frac{L}{f_* \frac{V}{\pi_* D}}$$

$$t_c = \frac{L \cdot \pi \cdot D}{f \cdot V} \dots \dots \dots (1)$$

$$t_{TCT} = Z * (TCT)$$

|

من الجداول عدد مرات تبديل أداة القطع

حۑلۑ

Z – Number of tool change during cutting

$$\therefore Z = \frac{t_c}{T}$$

زمن القطع
عمر الحد القاطع

$$t_{TCT} = \frac{t_c}{T} * (TCT)$$

نوع (1) في المعادلة

$$t_{TCT} = \frac{L\pi D}{f V T} * (TCT) \dots\dots (2)$$

Sub. eq (1) and (2) in eq (A)

$$t_t = \frac{L\pi D}{f \cdot V} + \frac{L\pi D}{f \cdot V \cdot T} (TCT)$$

$$t_t = \frac{L\pi D}{f} \left[\frac{1}{V} + \frac{1}{VT} (TCT) \right] \dots\dots\dots (3)$$

But

$$VT^n = C$$

$$T^n = \frac{C}{V} \implies T = \left(\frac{C}{V} \right)^{\frac{1}{n}} \dots\dots\dots (4)$$

Sub. Eq (4) in eq (3)

$$t_t = \frac{L\pi D}{f} \left[\frac{1}{V} + \frac{1}{V \left(\frac{C}{V} \right)^{\frac{1}{n}}} \cdot (TCT) \right]$$

$$= \frac{L\pi D}{f} \left[\frac{1}{V} + \frac{1}{V^{\frac{1}{n}}} \left(\frac{1}{C^{\frac{1}{n}}} (TCT) \right) \right]$$

$$= \frac{L\pi D}{f} \left[\frac{1}{V} + \frac{V^{\frac{1}{n}-1}}{C^{\frac{1}{n}}} (TCT) \right]$$

For max rat production $t_t = \min$

For max rat production $t_t = \min$

$$\frac{dt_t}{dV} = 0 = \left[\frac{-1}{V^2} + \frac{(TCT)(\frac{1}{n}-1)V^{\frac{1}{n}-2}}{C^{\frac{1}{n}}} \right]$$

$$0 = \frac{-1}{V^2} + \frac{TCT}{C^{\frac{1}{n}}} \left(\frac{1}{n} - 1 \right) \frac{V^{\frac{1}{n}}}{V^2}$$

Multiply both sides with V^2

$$0 = -1 + \frac{TCT}{C^{\frac{1}{n}}} \left(\frac{1}{n} - 1\right) V^n$$

$$1 = \left(\frac{1}{n} - 1\right) (TCT) \frac{V^{\frac{1}{n}}}{C^{\frac{1}{n}}}$$

But $T = \left(\frac{C}{V}\right)^{\frac{1}{n}}$

$$1 = \left(\frac{1}{n} - 1\right) (TCT) \frac{1}{T}$$

$$T = \left(\frac{1}{n} - 1\right) (TCT)$$





محاضرات قسم الهندسة الميكانيكية

المرحلة: الاولى

عنوان المادة: عمليات تصنيع 1

تسلسل المحاضرة: المحاضرة الثانية عشر اسم التدريسي: عامر يحيى ، ماهر هاشم

المحاور الرئيسية:

- 1- عمر الحد القاطع لأقل تكلفة.
- 2- اللحام/الجزء 1 (كتاب منهجي)

المحتويات التفصيلية:

2 - عمر الحد القاطع لأقل تكلفة

محتويات
المحاضرة

Tool life for min production cost

$$\text{تكلفة الكلية للقطع} = \text{تكلفة حد اداة القطع} + \text{تكلفة تبديل اداة القطع}$$

Tool regrinding
cost

Tool changing
cost

Cutting
cost

نفرض أن

$$K_1 = (\text{D}/\text{min}) \text{ تكلفة القطع لكل دقيقة}$$

دينار عراقي لكل دقيقة

$$K_2 = (\text{D}/\text{change}) \text{ تكلفة حد اداة القطع لكل مرة}$$

ينتج أن

$$\text{التكلفة الكلية للقطع} = \text{زمن القطع} * K_1 + \text{زمن تبديل اداة القطع} * K_1 + \text{عدد مرات حد اداة القطع} * K_2$$

$$\therefore C = t_c * K_1 + t_{TCT} * K_1 + Z * K_2$$

عدد مرات حد اداة القطع زمن تبديل اداة القطع زمن القطع


عندنا

$$Z = \frac{t_c}{T}$$

$$t_{TCT} = Z(TCT)$$

$$\therefore t_{TCT} = \frac{t_c}{T}(TCT)$$

$$t_c = \frac{L}{F} = \frac{L}{f*N} = \frac{L\pi D}{f.V}$$

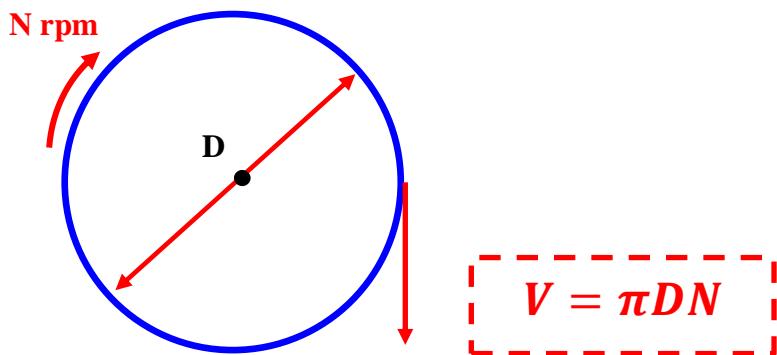

$$C = t_c \cdot K_1 + \frac{t_c}{T} (TCT) \cdot K_1 + \frac{t_c}{T} \cdot K_2$$

$$C = \frac{L\pi D}{f.V} * K_1 + \frac{L\pi D}{f.V.T} (TCT) * K_1 + \frac{L\pi D}{f.V.T} * K_2$$

$$C = \frac{L\pi D}{f} \left[\frac{1}{V} * K_1 + \frac{1}{VT} (TCT) * K_1 + \frac{1}{VT} * K_2 \right] \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{But } VT^n = C \implies T = \left(\frac{C}{V}\right)^{\frac{1}{n}}$$

Sub in eq (1)

$$C = \frac{L\pi D}{f} \left[\frac{K_1}{V} + \frac{(TCT)*K_1}{V\left(\frac{C}{V}\right)^{\frac{1}{n}}} + \frac{K_2}{V\left(\frac{C}{V}\right)^{\frac{1}{n}}} \right]$$

$$C = \frac{L\pi D}{f} \left[\frac{K_1}{V} + \frac{(TCT)*K_1}{V^{\frac{Cn}{1}}} + \frac{K_2}{V^{\frac{Cn}{1}}} \right]$$

$$C = \frac{L\pi D}{f} \left[\frac{K_1}{V} + \frac{(TCT)*K_1*V^{\frac{1}{n}-1}}{C^{\frac{1}{n}}} + \frac{K_2*V^{\frac{1}{n}-1}}{C^{\frac{1}{n}}} \right]$$

For min cost $t_c = \min \Rightarrow \frac{dc}{dv} = 0$

$$0 = \frac{-K_1}{V^2} + \frac{(TCT)*K_1}{C^{\frac{1}{n}}} \left(\frac{1}{n} - 1 \right) V^{\frac{1}{n}-2} + \frac{K_2}{C^{\frac{1}{n}}} \left(\frac{1}{n} - 1 \right) V^{\frac{1}{n}-2}$$

Multiply both sides with V^2

$$0 = -K_1 + \frac{(TCT)K_1}{C^{\frac{1}{n}}} \left(\frac{1}{n} - 1 \right) V^{\frac{1}{n}} + \frac{K_2}{C^{\frac{1}{n}}} \left(\frac{1}{n} - 1 \right) V^{\frac{1}{n}}$$

$$K_1 = \left(\frac{1}{n} - 1 \right) \left\{ \frac{\frac{(TCT)*K_1}{C^{\frac{1}{n}}}}{\frac{K_2}{C^{\frac{1}{n}}}} \right\}$$

$$K_1 = \left(\frac{1}{n} - 1 \right) \left\{ \frac{(TCT) K_1}{T} + \frac{K_2}{T} \right\}$$

$$K_1 T = \left(\frac{1}{n} - 1 \right) \{ K_1 (TCT) + K_2 \}$$

$$T = \left(\frac{1}{n} - 1 \right) \boxed{\left\{ \frac{K_1 (TCT) + K_2}{K_1} \right\}} \quad R$$

$T = \left(\frac{1}{n} - 1 \right) \cdot R$

عمر الحد القاطع
لأقل تكلفة

Cost Ratio



محاضرات قسم الهندسة الميكانيكية

المرحلة: الاولى


عنوان المادة: عمليات تصنيع 1

تسلسل المحاضرة: المحاضرة الثالثة عشر
اسم التدريسي: عامر يحيى ، ماهر هاشم

المحاور الرئيسية:
1- نسبة سمك الرايش.
2- اللحام/الجزء 2 (كتاب منهجي).

المحتويات التفصيلية:
نسبة سمك الرايش

محتويات
المحاضرة

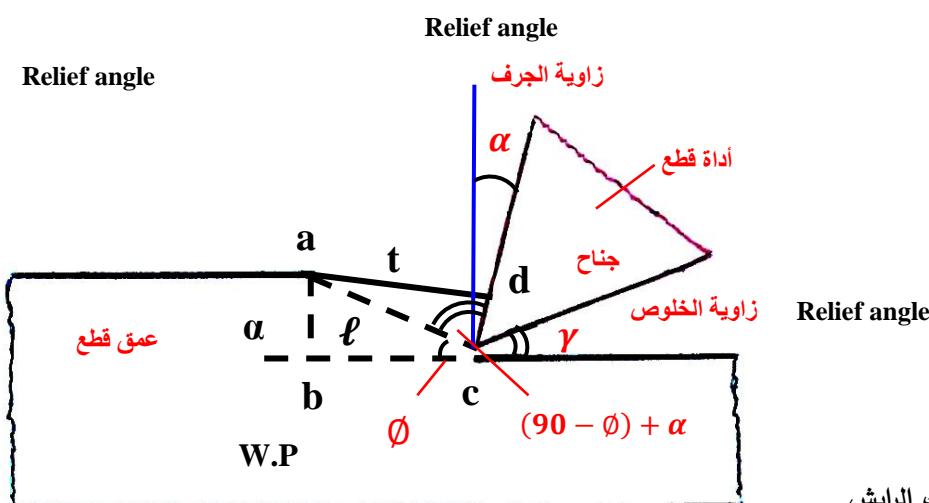


t - سمك الرايش

ϕ - زاوية القص

α - زاوية الجرف: بين العمود على الشغفة ووجه أداة القطع

γ - زاوي الخلوص: بين جناح أداة القطع وسطح الشغفة

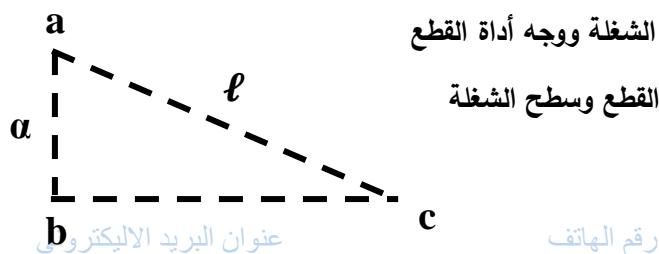


اسم التدريسي

∅

γ

$$\text{نسبة سمك الرايش} = \frac{\text{عمق المقطع}}{\text{سمك الرايش}}$$

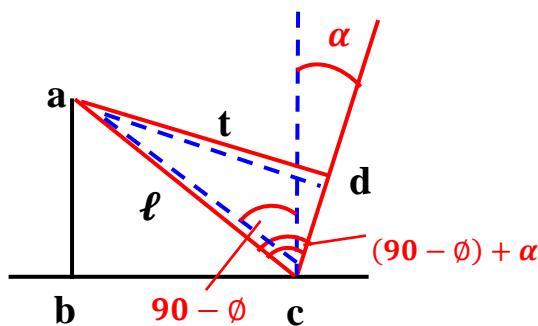

$$\frac{a}{t} = r$$

Δacd

$$a = \ell \sin \emptyset$$

Δacd

$$t = \ell \sin(g\emptyset - \emptyset + \alpha)$$

$$t = \ell \sin(g\emptyset + \alpha - \emptyset)$$

$$t = \ell \sin\{g\emptyset + (\alpha + \emptyset)\}$$

$$t = \ell \cos(\alpha + \emptyset)$$

$$r = \frac{a}{t} = \frac{\ell \sin \emptyset}{\ell \cos(\alpha + \emptyset)} \quad \text{نسبة سمك الرايش}$$

$$r = \frac{\sin \emptyset}{\cos \alpha \cos \emptyset + \sin \alpha \sin \emptyset} \quad \text{من الرياضيات}$$

$$\sin \emptyset = r (\cos \alpha \cos \emptyset + \sin \alpha \sin \emptyset)$$

$$\sin \emptyset = r (\cos \alpha \cos \emptyset + r \sin \alpha \sin \emptyset)$$

تقسيم الطرفين على $\cos \emptyset$

$$\tan \emptyset = r \cos \alpha + r \sin \alpha \tan \emptyset$$

$$\tan \emptyset - r \sin \alpha \tan \emptyset = r \cos \alpha$$

$$\tan \emptyset (1 - r \sin \alpha) = r \cos \alpha$$

$$\tan \emptyset = \frac{r \cos \alpha}{1 - r \sin \alpha}$$



محاضرات قسم الهندسة الميكانيكية

المرحلة: الاولى

عنوان المادة: عمليات تصنيع 1

تسلسل المحاضرة: المحاضرة الرابعة عشر اسم التدريسي: عامر يحيى ، ماهر هاشم

المحاور الرئيسية:

- 1- السرعة المماسية للحالات الخاصة.
- 2- اللحام بالغاز (كتاب منهجي).

المحتويات التفصيلية:

ايجاد السرعة المماسية للحالات الخاصة

- For mild steel machined with Carbid tool
للمحاضرة
- | | |
|---------|--------------|
| صلب لين | لقم كاربيدية |
|---------|--------------|

السرعة المماسية التي يستمر فيها إلى

الحد القاطع إلى 60 دقيقة

$$V_{60} = \frac{166.5}{f^{0.42} * a^{0.14}}$$

عمق القطع معدل التغذية

السرعة المماسية التي يستمر فيها إلى

دقيقة T الح القاطع إلى

$$V_T = V_{60} \left(\frac{60}{T} \right)^{0.25}$$

- For mild steel machined with High speed steel

$$V_{60} = \frac{47.5}{f^{0.42} * a^{0.14}}$$

$$V_T = V_{60} \left(\frac{60}{T} \right)^{0.25}$$



محاضرات قسم الهندسة الميكانيكية

المرحلة: الاولى

عنوان المادة: عمليات تصنيع 1

اسم التدريسي: عامر يحيى ، ماهر هاشم

المحاضرة الخامسة
عشر

تسلسل المحاضرة:

المحاور الرئيسية:
1- حل امثلة على موضوع عمر الحد القاطع لجميع الانواع.

المحتويات التفصيلية:
1- حل امثلة على عمر الحد القاطع لاعلى انتاجية واقل تكلفة وامثلة على السرعة المماسية الاعتيادية وللحالات الخاصة.

محتويات
المحاضرة