

جامعة الموصل

كلية علوم البيئة وتفاناتها

2024-2023

محاضرات تفانات قياس

د. علي بشير

م.م همسة برهان

مرحلة ثالثة

قسم تفانات البيئة

المحاضرة الاولى**الفصل الاول**

تقانات القياس: هي مجموعة الطرائق او الوسائل العلمية المستخدمة لإنجاز وتقدير الفحوصات عند اجراء القياس والتحليل.

أهمية تقانات القياس:

يمكن تحديد أهمية تقانات القياس بموجب تقييم الحالة الواجب دراستها لإنجاز الفحص وتشخيص الموصفات بشكل يحقق التوازن بين اهداف القياس وتتوفر تقنية القياس البسيطة وكلفتها المناسبة.

القياس Measurement: هو عملية تحويل الكمية المراد قياسها الى ارقام ويتم استخدام جهاز لقياس تلك الكمية.

رمز الوحدة	الوحدة	رمزاها	الوحدات الأساسية
m	مترmeter	L	الطولLength
kg	كيلوغرام kilogram	M	الكتلةMass
sec	ثانيةsecond	t	الزمنTime
K	كيلفنKelvin	T	درجة الحرارةTemperture
cd	شمعةCandela		شدة الاستضاءةLuminance
A	أمبيرAmper	I	التيار الكهربائيCurrent
mol	مولmole		كمية المادةAmount of substance

الوحدات المشتقة: هي وحدات مشتقة من الوحدات الأساسية

رمز الوحدة	الوحدة	رمزاها	الوحدات الأساسية
V	فولتvolt	V	الجهد الكهربائيElectrical voltage
Kg/m ³	Kg/m ³	ρ	الكثافةdensity
Ω	او姆ohm	R	المقاومة

m/sec	m/sec	v	السرعة velocity
N/m	N/m	P	الضغط pressure

مضاعفات وأجزاء الوحدات

Name	Symbol	Equivalent
tera	T	10^{12}
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	K	10^3
milli	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
pico	p	10^{-12}

أنواع القياسات Type of measurements

- القياسات المباشرة **Direct measurements**: يتم فيه استخدام عملية قياس واحدة واداة قياس واحدة ولا يتم فيه التعويض في علاقة رياضية مثل قياس الطول باستخدام المسطرة او قياس حجم سائل باستخدام انبوبة مدرجة.
- القياسات غير المباشرة **Indirect measurements**: يتم فيه استخدام اكثرب من عملية قياس و اكثر من اداة قياس و فيه يتم التعويض في علاقة رياضية مثل حساب الماحة او قياس حجم متوازي مستطيلات

مصطلحات القياس

المدى Span: يعرف النطاق الذي يستطيع الجهاز قياسه بالمدى، والذي يعبر عن النهايات العظمى والصغرى التي يستطيع الجهاز قراءتها

$$\text{المدى} = \text{القيمة القصوى} - \text{القيمة الصغرى}$$

وتكون قراءة التدرج الكلى للجهاز Full reading scale هي القيمة القصوى للتدرج.

يوضح الشكل أن المدى لهذا الجهاز = $5-3=2$ وحدة قياس



الأخطاء Errors

من الصعب الحصول على قيمة حقيقية لقياس فيستخدم في هذه الحالة القيمة المتوقعة لقياس، لذا يعرف الخطأ بأنه الفرق بين قراءة الجهاز عن قيمة قياسية معروفة مسبقاً.

أنواع الأخطاء Types of errors

1. **الأخطاء المنتظمة Systematic Errors:** وتنشأ من سوء القراءة او خلل في الجهاز او سوء اختيار نوع الجهاز او نوع القياس وهذه الأخطاء يمكن تصحيحها وتجنبها، وتنقسم الى الأنواع الآتية:
 - **أخطاء شخصية Gross Error:** وتشمل الخطأ بالقراءة وعدم ضبط صفر الجهاز وسوء اختيار الجهاز او التدريج المناسب وعدم اتخاذ الوضع المناسب للقراءة.
 - **أخطاء الجهاز Instrumental Error:** وتشمل خلل في الجهاز او نوع الجهاز (كهربائي - الكتروني) او دقة الجهاز او حالة الجهاز (سليم - متدهالك) وعمر الجهاز (قديم - جديد)، ويمكن تجنبها بعمل معايرة للأجهزة بشكل منتظم وتحديد مدى صلاحيتها لأداء القياسات.
 - **أخطاء بيئية Environmental Error:** وتشمل المؤثرات الخارجية على جهاز القياس المستخدم والقيمة المراد قياسها ومن هذه التأثيرات الحرارة - الرطوبة - الضغط الجوي - المجالات الكهرومغناطيسية الناشئة من الأجهزة المحيطة. وهذه الأخطاء يمكن التخلص منها باتخاذ الاحتياطات الالزامية ومعالجة الظروف المحيطة بالأجهزة قبل استخدامها.

2. **الأخطاء العشوائية Random Error**: وهي التي لا يمكن التحكم فيها بالرغم من جميع الأخطاء المنتظمة الأخرى ويمكن تقليلها إلى أدنى حد ممكн بتكرار القياس مرات عديدة وخذ المتوسط الحسابي الذي يكون أكثر قربا من القيمة الحقيقية كما يمكن معالجتها أيضا بطرق إحصائية.

الدقة Accuracy: ويقصد به مقدرة الجهاز على اظهار القيمة الصحيحة بشكل مضبوط، او هي مدى اقتراب القراءة المأخوذة على الجهاز بالقيمة الحقيقة للبعد المقاس مثلا: ثرموميتر وصف بأنه يعطي خطأ قدره ± 0.5 C في المدى (50 C to 100 C) يمكن ان يقال ان دقته هي $0.5C \pm$ في هذا المدى.

الانضباطية Precision: هي تكرارية القراءات بنفس القيمة وبنفس الجهاز، حتى لو كان الجهاز يكرر في كل مرة القراءة بالخطأ. أي إذا أخذت عدة قراءات لنفس البعد وكانت القراءات متماثلة تماما فانه يقال إن الجهاز المستعمل مضبوط.

مثال: استخدم محرار معياري لقياس درجة حرارة سائل فوجدت تساوي C 65 وعندما استخدم محرار زئبقي وجدت درجة الحرارة تساوي C 64.5 ووجد ان المحرار الزئبقي يعطي نفس قراءته السابقة عند تكرار التجربة فما هي دقة وضبط المحرار الزئبقي؟

الحساسية Sensitivity: تعبير عن إلى أي مدى يستشعر الجهاز الاشارة المفاسدة أو الدخلة، مثل عند قياس الفولت إذا كانت اقل قراءة يحس بها الجهاز هي 3 فولت ولا يستشعر أي قيم تحت هذه القيمة ف تكون حساسية الجهاز 3 فولت. وكلما كانت حساسية الجهاز عالية كلما كان أفضل.

يعبر عن حساسية الجهاز بالنسبة بين التغير في قيم الخرج على الإشارة الداخلة للجهاز كما يلي:

التغير في خرج الجهاز change in output

الحساسية =

التغير في الإشارة الداخلة الجهاز change in input

القوانين الخاصة بأخطاء القياس:

- **الخطأ المطلق لقياس (e_{ab})**: وهو الفرق بين القيمة المتوقعة لقياس والقيمة المقاسة فعلياً ويمتلك نفس وحدة الكمية المقاسة.

$$e_{ab} = |Y_t - X_m|$$

e_{ab}: الخطأ المطلقY_t : القيمة المتوقعة لقياسX_m : القيمة المقاسة

- **الخطأ النسبي (e_r)**: هو النسبة بين الخطأ المطلق لقياس والقيمة المتوقعة لقياس ويكون بدون وحدات.

$$e_r = \frac{e_{ab}}{Y_n} = \left| \frac{Y_t - X_m}{Y_t} \right|$$

- **النسبة المئوية للخطأ (e%)**: هو النسبة بين الخطأ المطلق لقياس والقيمة المتوقعة لقياس كنسبة مئوية

$$e\% = \frac{e_{ab}}{Y_n} \times 100\% = \left| \frac{Y_t - X_m}{Y_t} \right| \times 100\%$$

مثال: تم قياس سرعة الصوت في احدى التجارب عند درجة حرارة 20°C ووجد انها تساوي 333m/sec , علماً ان القيمة القياسية لسرعة الصوت هي 344m/sec . جد الخطأ النسبي المئوي للقياس.

- دقة القياس **Accuracy:** هو مدى تطابق القيمة المقاسة بالقيمة المتوقعة للقياس.
- الدقة النسبية **(A_r)**: هي النسبة بين القيمة المقاسة والقيمة المتوقعة للقياس.

$$A_r = \frac{X_n}{Y_n} = 1 - \left| \frac{Y_t - X_m}{Y_t} \right| = 1 - e_r$$

النسبة المئوية لدقة القياس (a%): هي النسبة بين القيمة المقاسة والقيمة المتوقعة للقياس كنسبة مئوية

$$a\% = \frac{X_n}{Y_n} \% = 100\% - \left| \frac{Y_t - X_m}{Y_t} \right| \times 100\%$$

$$a\% = 100\% - \text{percentage error} = 100\% - e\%$$

مثال: قام مترب بالمخبر بقياس جهد على طرف مقاومة فكانت القيمة المقاسة تساوي 49V , اذا كانت القيمة المتوقعة للجهد حسب الحسابات النظرية تساوي 50V , احسب:

a. الخطأ المطلق

b. النسبة المئوية للخطأ

c. الدقة النسبية

d.النسبة المئوية للدقة

الحل:

a. الخطأ المطلق e_{ab}

$$e_{ab} = Y_n - X_n = 50 - 49 = 1 \text{ volt}$$

b. النسبة المئوية للخطأ $e\%$

$$e\% = \frac{e_{ab}}{Y_n} \times 100\% = \left| \frac{50V - 49V}{50V} \right| \times 100\% = 2\%$$

c. الدقة النسبية A_r

$$A_r = 1 - \left| \frac{50V - 49V}{50V} \right| = 1 - \frac{1}{50} = 0.98$$

d. النسبة المئوية للدقة $a\%$

$$a\% = 100\% - e\% = 100\% - 2\% = 98\%$$

وطبقاً لتقنية القياس يمكن اجراء القياس الواحد عدة مرات وخاصة إذا لم يكن هناك قيمة متوقعة للكمية المقاسة. ويمكن تعريف دقة القياس في هذه الحالة (Precision) بأنها مدى قرب القراءة الواحدة لمجموعة من القراءات المتكررة لنفس الكمية المقاسة من متوسط هذه القراءات.

ويمكن هنا استبدال القيمة المتوقعة بالقيمة المتوسطة او المتوسط الحسابي. ويمكن وصف العلاقة الرياضية كما يلي:

$$\text{Precision} = 1 - \left| \frac{X_i - \bar{X}_n}{\bar{X}_n} \right|$$

Precision: دقة القياس للقراءة رقم (i)

X_i : دقة القياس للقراءة رقم (i)

\bar{X}_n : المتوسط الحسابي لمجموعة من القراءات عددها (n)

مثال: قام متربين بقياس جهد كهربائي باستخدام فولتميتر تماطي وسجلت القراءات في الجدول الآتي:

القيمة	رقم القراءة
98	1
102	2
101	3
97	4
100	5

احسب النسبة المئوية لدقة القياس (Precicion) للقراءة الرابعة.

$$\bar{X} = \frac{98 + 102 + 101 + 97 + 100}{5} = 99.6$$

$$P_i \% = 100\% - \left| \frac{97 - 99.6}{99.6} \right| \times 100\% = 98\%$$

• القيمة المتوسطة او المتوسط الحسابي (Average value):

القيمة المتوسطة او المتوسط الحسابي \bar{X} لمجموعة n من القراءات $(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$ هي مجموع هذه القراءات مقسوما على عددها n

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n}$$

• الانحراف Deviation

يعرف انحراف القراءة i ويرمز له بالرمز d_i لمجموعة من القراءات، بأنه الفرق بين القراءة i والقيمة المتوسطة لمجموعة القراءات \bar{X}

$$d_i = X_i - \bar{X}$$

كما ان المجموع الجبري لهذه الانحرافات يجب ان يساوي صفر، ويعرف رياضيا:

$$d_1 + d_2 + d_3 + \dots + d_n = 0$$

حيث:

$$\sum_{i=1}^n d_i = X_1 - \bar{X} + X_2 - \bar{X} \dots + X_n - \bar{X} = X_1 + X_2 \dots + X_n - \bar{X} - \bar{X} - \dots - \bar{X} = 0$$

• الانحراف المتوسط (D)

هو المتوسط الحسابي للقيم المطلقة للانحرافات

$$D = \frac{|d_1| + |d_2| + |d_3| + \dots + |d_n|}{n}$$

• الانحراف المعياري (Standard deviation)

الانحراف المعياري (S) لمجموعة من القيم هو مقياس لاختلاف هذه القيم عن القيمة المتوسطة

$$S = \sqrt{\frac{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + \dots + d_n^2}{(n-1)}}$$

مثال: عشر قراءات (قياسات) اخذت في تجربة كما موضح بالجدول جد

1. معدل القراءات

2. الانحراف المعياري

3. دقة القياس للقراءة الاولى

القيمة	رقم القراءة
98	1
102	2
101	3
97	4
100	5
103	6
98	7
106	8
107	9
99	10

الحل:

$$\bar{X} = \frac{\sum \text{القراءات}}{\text{عدد القراءات}} = \frac{1011}{10} = 101.1 \quad .1$$

$$S = \sqrt{\frac{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + d_4^2 + d_5^2 + d_6^2 + d_7^2 + d_8^2 + d_9^2 + d_{10}^2}{n-1}} .2$$

$$S = \sqrt{\frac{104.9}{9}} = \sqrt{11.6} = 3.4$$

$$P_1 = 1 - \left| \frac{X_4 - \bar{X}_n}{\bar{X}_n} \right| = 1 - \left| \frac{97 - 101.1}{101.1} \right| = 0.96 .3$$

مثال:

من الجدول الآتي جد:

القيمة	رقم القراءة
50.1	X_1
49.7	X_2
49.6	X_3
50.2	X_4

1. المتوسط الحسابي للقراءات \bar{X}

2. انحراف كل قيمة d_i

3. المجموع الجبري للانحرافات $\sum d_i$

4. الانحراف المتوسط D

5. دقة القياس للقراءة الأولى

الحل:

$$\bar{X} = \frac{\text{مجموع القراءات}}{\text{عدد القراءات}} = \frac{199.6}{4} = 49.9 .1$$

$$d_1 = 50 - 49.9 = 0.2 .2$$

$$d_2 = 49.7 - 49.9 = -0.2$$

$$d_3 = 49.6 - 49.9 = -0.3$$

$$d_4 = 50.2 - 49.9 = 0.3$$

$$\sum_{n=1}^4 d_i = 0.2 - 0.2 - 0.3 + 0.3 = 0 .3$$

$$D = \frac{|0.2| + |-0.2| + |-0.3| + |0.3|}{4} = \frac{|1|}{4} = 0.25 .4$$

$$1 - \left| \frac{X_1 - \bar{X}_n}{\bar{X}_n} \right| = 1 - \left| \frac{50.1 - 49.9}{49.9} \right| = 0.996 .5$$