



جامعة الموصل

كلية الهندسة

قسم الهندسة الميكانيكية

محاضرات مادة مبادئ عمليات التصنيع

المرحلة الأولى


الجزء الاول

اعداد

أ.م. عامر يحيى الجرجيس

م. ماهر هاشم هادي

Table 1.19(a) Selection of fits—hole-basis system

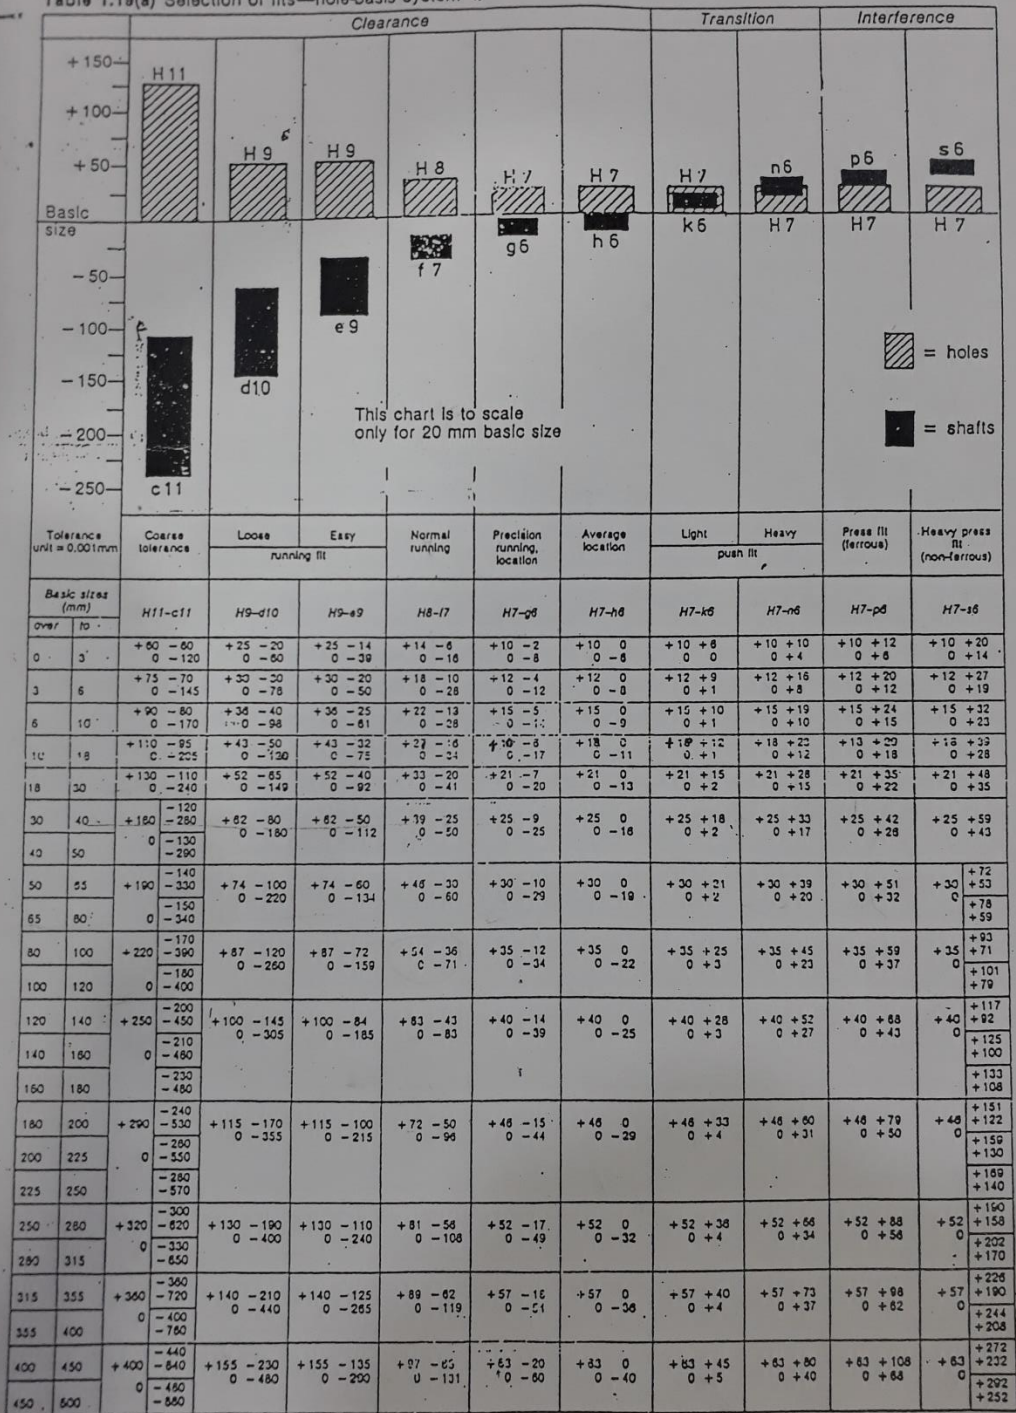

WORKING TOLERANCES ON VARIOUS MANUFACTURING PROCESSES

TOL. GRADE	INTENDED FOR	APPLICABLE TO THESE COMPONENTS OR MACHINES
IT 01	Gauges	Slip blocks reference gauges
IT 0	Gauges	Slip blocks reference gauges
IT 1	Gauges	Slip blocks reference gauges
IT 2	Gauges	High quality gauges plug gauges
IT 3	Gauges	Good quality gauges, gap gauges
IT 4	Gauges	Medium quality gauges fits of extreme precision produced by lapping, fine lapping.
IT 5	Fits	Ball bearing, machine lapping, diamond or fine turning, fine grinding, fine honing
IT 6	Fits	Grinding, honing
IT 7	Fits	High quality turning, broaching
IT 8	Fits	Center lathe, turning and boring, reaming, capstan or automatic in good condition.
IT 9	Fits	Worn capstan or automatic, horizontal or vertical boring M/C
IT 10	Fits	Milling, slotting, planning, metal rolling or extrusion
IT 11	Fits	Drilling, rough turning and boring, precision tube drawing
IT 12	Not for fits	Light press work, tube drawing
IT 13	Not for fits	Press works and tube rolling
IT 14	Not for fits	Die casting or moulding, rubber moulding
IT 15	Not for fits	Stamping (Approximately)
IT 16	Not for fits	Sand casting (Approximately), flame cutting

IT : International tolerance

VALUES OF TOLERANCE IN MICRONS																			
1 MICRONS = 0.001 MM																			
Dimension Range (mm)	FOR GAUGES							FOR FITS							NOT FOR FITS				
	Tol. GRADES μm																		
اعلیٰ Over دائریہ	To & Includes	IT 01	IT 0	IT 1	IT 2	IT 3	IT 4	IT 5	IT 6	IT 7	IT 8	IT 9	IT 10	IT 11	IT 12	IT 13	IT 14	IT 15	IT 16
1	3	0.3	0.5	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	100	140	250	400	600
3	6	0.4	0.6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	120	180	300	480	750
6	10	0.4	0.6	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	150	220	360	580	900
10	18	0.5	0.8	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	180	270	430	700	1100
18	30	0.6	1	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	210	330	520	840	1300
30	50	0.6	1	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	250	390	620	1000	1600
50	80	0.8	1.2	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	300	460	740	1200	1900
80	120	1	1.5	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	350	540	870	1400	2200
120	180	1.2	2	3.5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600	2500
180	250	2	3	4.5	6	10	14	20	28	46	72	115	185	290	460	720	1150	1850	2900
250	315	2.5	4	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	520	810	1300	2100	3200
315	400	3	5	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	570	890	1400	2300	3600
400	500	4	6	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	630	970	1550	2500	4000

The principles of manufacturing processes

Basic manufacturing process

مبادئ عمليات تصنيع

Processes of precise measurement


عمليات القياس الدقيق

Dimensions and Tolerance

الأبعاد والتجاوزات (السماحات)

(1) Nominal Dimension

• البعد الاسمي

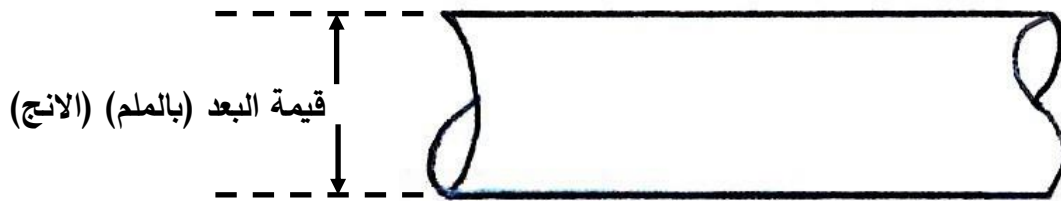

البعد الاسمي: هو البعد الذي يوضع على المخطط الخاص لتصنيع المادة.

(2) Basic Dimension

• البعد الأساسي

البعد الأساسي: هو البعد الذي توضع عليه السماحات.

سؤال: ما هي العوامل التي تؤثر على دقة القياس

أو (لماذا توضع السماحات على البعد)

1. الماكنة: تهتر وتتآكل.

2. الفني: الحالة النفسية.

3. جهاز القياس: جهاز غير دقيق.

وعليه بسبب ما جاء أعلاه يجب وضع السماحات على البعد الأساسي.

(3) Actual Dimension

• البعد الفعلي

البعد الفعلي: هو البعد الذي أضيفت أو طرحت منه السماحات.

نقاس السماحات بالمايكرون $\left(\frac{1}{1000}\right)$ من الملم.


جهاز القياس واستخدامه: A measuring device and its use

- الحساسية: هي أقل قراءة يمكن ان نقرأ بها في الجهاز.
- الدقة: مقدار الخطأ الموجود في الجهاز.
- الضبطية: تكرار القراءة تحت نفس الظروف.

المعايرة: Calibration

لكل جهاز معايرة خاصة به

بواسطة هذا الخط البياني (Curve) نحصل على القراءة الصحيحة والخطئة.

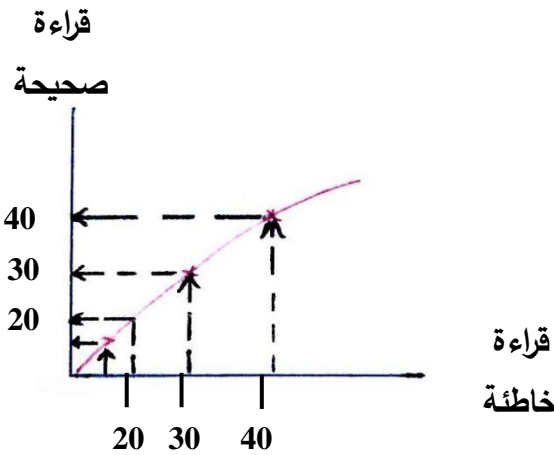

قراءة خاطئة	قراءة صحيحة
20	20.01
30	30.03
40	40.02

طرق القياس اما مباشرة أو غير مباشرة:

- يتم القياس المباشر بمقارنة البعد المراد قياسه مباشرة مع جهاز القياس.
 - القياس غير مباشر فيتم عن طريق وسائل مساعدة مثل الفرجالات.
- للحيلولة دون وقوع أخطاء قياس بنسب كبيرة هناك إجراءات:
1. المحافظة على جهاز القياس في حالة عملية جيدة وعدم تعرضه للأعطال.
 2. المحافظة على بيئة عمل خاصة من درجة حرارة ورطوبة ونظافة البيئة.
 3. القراءة الصحيحة.
 4. استعمال وحدة القياس المناسبة.
 5. المعايرة للجهاز.

(("I.T" International Tolerance))

السماحات الدولية (العالمية)

تبدأ من

I. T. 01



I. T. 16

- عملية الإنتاج (التصنيع): اتفقت هيئة توحيد القياسات في دول العالم على اختيار سماحات خاصة لكل عملية تصنيعية فمثلا في عملية السباكة (Casting) السماح يكون كبير، أما في عمليات التخليخ (Grinding) السماح يكون أقل.
- قيمة البعد تؤثر على قيمة السماح ويتناسب طردياً كما في المعادلة:

$$i = 0.45\sqrt[3]{D} + 0.001 * D$$

i – Tolerances in μm تعني السماح بالمايكرون

$$\mu m = 0.001mm$$

$$mm = 1000\mu m$$

D – Dimension in mm تعني البعد أو القطر بالملم

طريقة العمل بالجداول:

Ex. Dimension 12mm + Fine turning

1. من الجداول (العملية معروفة Fine turning) يقابلها I.T.5
2. من الصفحة الخلفية لدينا البعد 12mm ← نحصل على رقم $8\mu m$

$$8\mu m : 12 + I.T. 5 \rightarrow 8\mu m$$

$$\uparrow 11.992 \simeq 12.008 \uparrow$$

مقبول

Ex. Calculate the amount of tolerance for a shaft basic diameter 70 mm if it machined with one of the following operations.

احسب قيم السماحات (Tol) لعمل قضيب قطره 70 ملم لكل من العمليات التالية:


- 1- Fine turning.
- 2- Grinding.
- 3- Fine Grinding.
- 4- Fine Lapping.
- 5- Center lathe turning.

Solution:

1. $70 + \text{I.T.5} \rightarrow 13 \mu\text{m}$
2. $70 + \text{I.T.6} \rightarrow 19 \mu\text{m}$
3. $70 + \text{I.T.5} \rightarrow 13 \mu\text{m}$
4. $70 + \text{I.T.4} \rightarrow 8 \mu\text{m}$
5. $70 + \text{I.T.8} \rightarrow 46 \mu\text{m}$

Tolerance Zone Diagram

مخطط السماحات

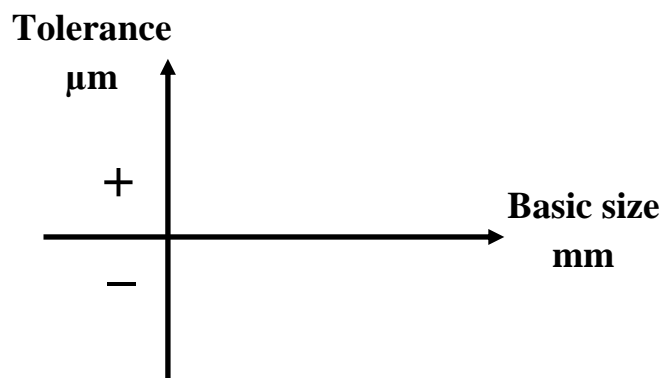

ملاحظة: وحدة ال B.S هي mm

وحدة ال Tol هي μm


$$1 \text{ mm} = 1000 \mu\text{m}$$

$$1 \mu\text{m} = 0.001 \text{ mm}$$


أنواع مخطط السماحات:

1- سماح احادي الاتجاه: Uni-Lateral Tolerance

مثال: $20^{+0.015}_{+0.005}$

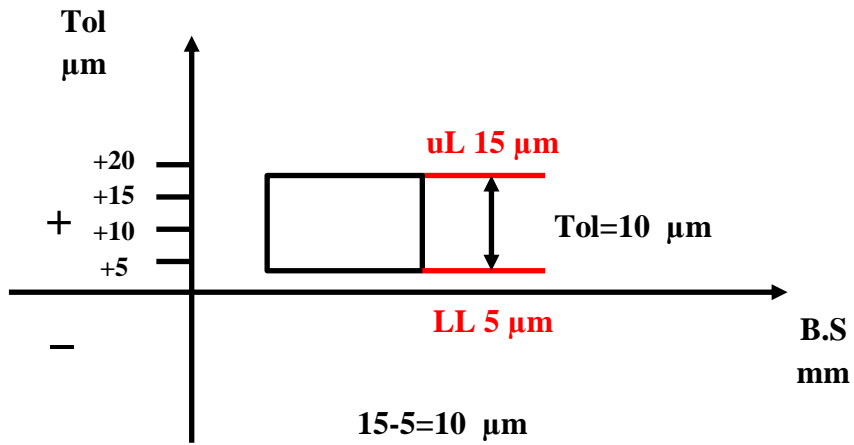


مثال: $50^{-0.005}_{-0.020}$

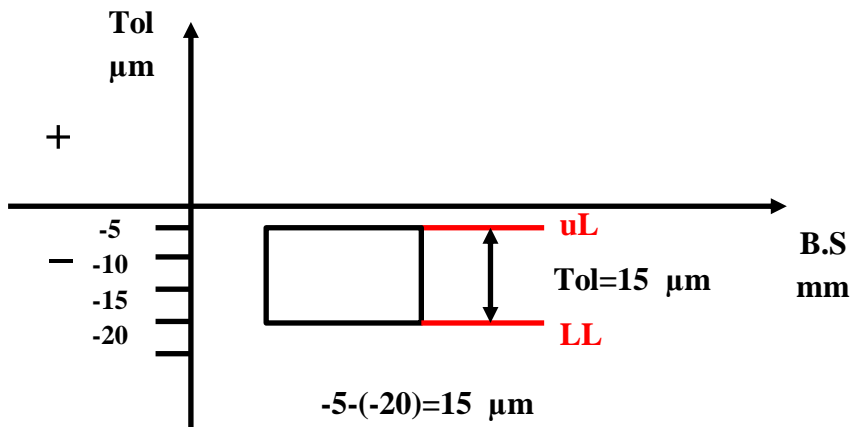


2- سماح ثنائي الاتجاه: Bi-Lateral Tolerance

مثال: $25^{+0.010}_{-0.030}$

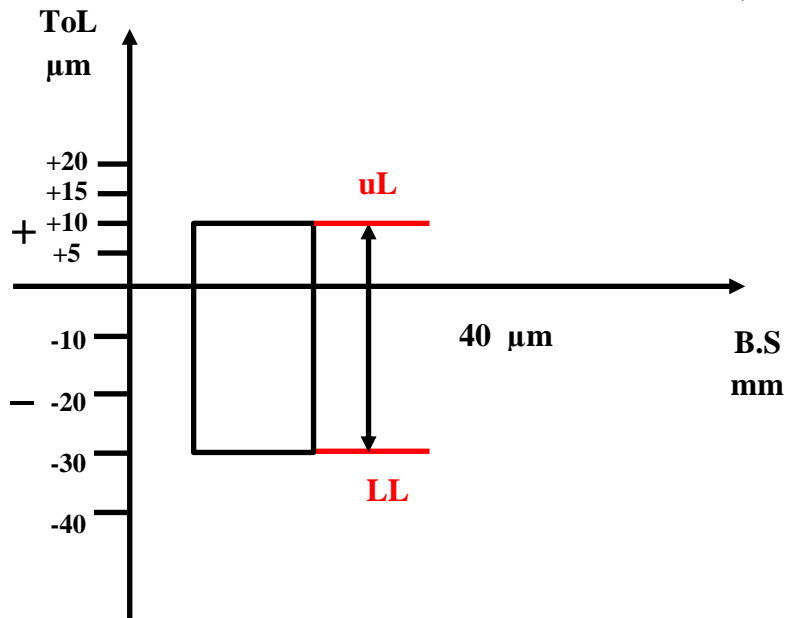

Ex.

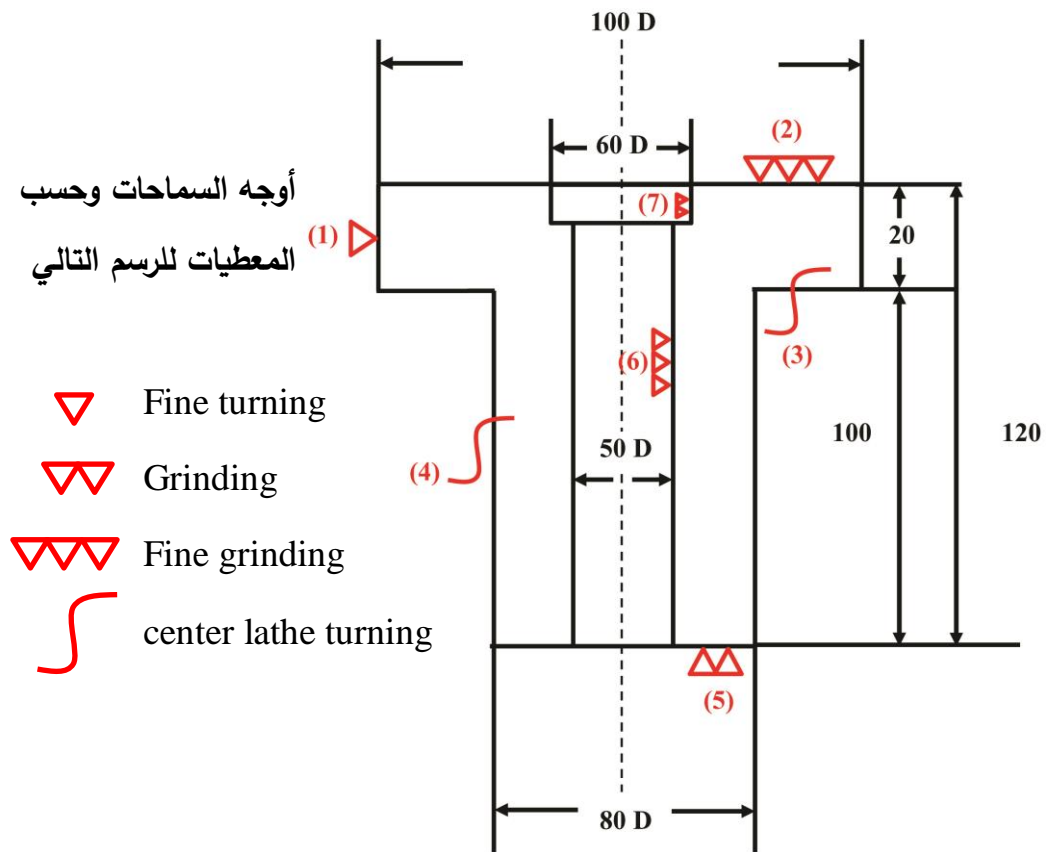

(1) 120 mm is effected by an operation (2) fine Grinding and operation (5) Grinding.

$$120 \text{ mm} + \text{I.T.5} \rightarrow 15 \mu\text{m}$$

$$120 \text{ mm} + \text{I.T.6} \rightarrow 22 \mu\text{m}$$

We take operation (5) because the tolerance will be larger.

(2) 20 mm is effected by an operation (2) fine Grinding and operation (3) center lathe turning.

$$20 \text{ mm} + \text{I.T.5} \rightarrow 9 \mu\text{m}$$

$$20 \text{ mm} + \text{I.T.8} \rightarrow 33 \mu\text{m}$$

We take operation (3) because the tolerance will be larger.

(3) 100 mm is effected by an operation (3) center lathe turning and operation (5) Grinding.

$$100 \text{ mm} + \text{I.T.8} \rightarrow 54 \text{ }\mu\text{m}$$

$$100 \text{ mm} + \text{I.T.6} \rightarrow 22 \text{ }\mu\text{m}$$

We take operation (3) because the tolerance will be larger.

(4) 100 D mm is effected by an operation (1) only fine turning.

$$100 \text{ mm} + \text{I.T.5} \rightarrow 15 \text{ }\mu\text{m}$$

(5) 60 D mm is effected by an operation (7) Grinding only.

$$60 \text{ mm} + \text{I.T.6} \rightarrow 19 \text{ }\mu\text{m}$$

(6) 50 D mm is effected by an operation (6) fine Grinding only.


$$50 \text{ mm} + \text{I.T.5} \rightarrow 11 \text{ }\mu\text{m}$$

(7) 80 D mm is effected by an operation (4) center lathe turning only.

$$80 \text{ mm} + \text{I.T.8} \rightarrow 46 \text{ }\mu\text{m}$$

السماحات التراكمية

Cumulative Tolerance

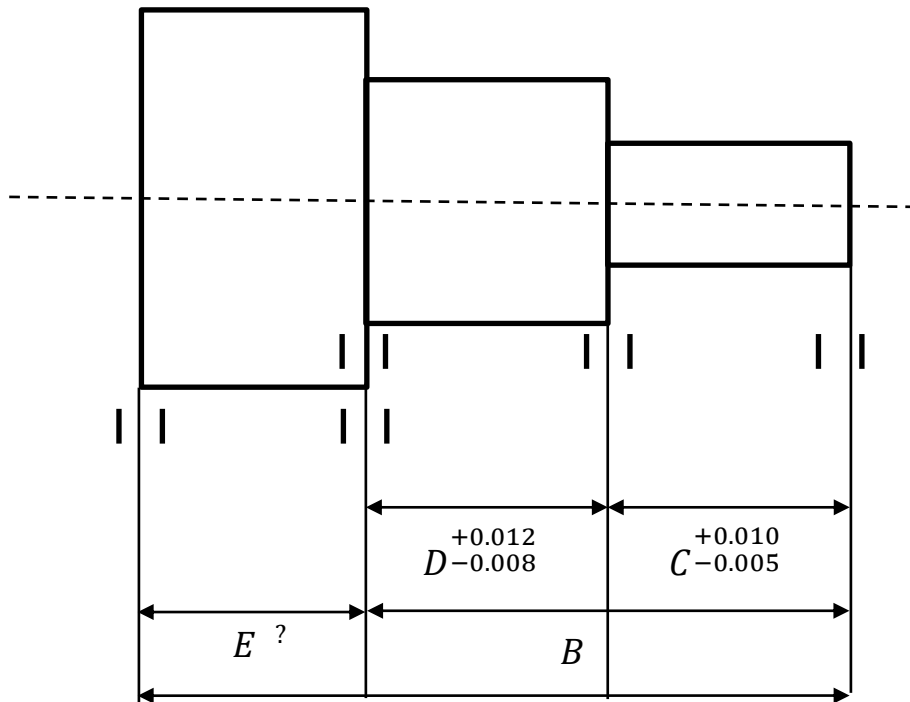

For B: $A \begin{matrix} +0.020 \\ -0.015 \end{matrix}$

$$\text{uL of B} = \text{uL of C} + \text{uL of D}$$

$$= (+10) + (+12)$$

$$= (+22) \mu\text{m}$$

$$\text{LL of B} = \text{LL of C} + \text{LL of D}$$

$$= (-5) + (-8)$$

$$= -13 \mu\text{m}$$

$$\boxed{B \begin{matrix} +0.022 \\ -0.013 \end{matrix}}$$

For E:

$$\text{uL of E} = \text{uL of A} - \text{LL of B}$$

$$= (+20) - (-13)$$

$$= (+33) \mu\text{m}$$

$$\text{LL of E} = \text{LL of A} - \text{uL of B}$$

$$= (-15) - (+22)$$

$$= -37 \mu\text{m}$$

$$\boxed{E \begin{matrix} +0.033 \\ -0.037 \end{matrix}}$$

Fits والتراكيبات



Clearance and interference

1- التوافقات الخلوص Clearance fits

هو ترك خلوص أو حركة نسبية بين الثقب Hole والعمود Shaft وفيها يكون قطر العمود أقل من قطر الثقب:

الكلام هنا بالمايكرون


$$1000 \mu\text{m} = 1 \text{ mm}$$

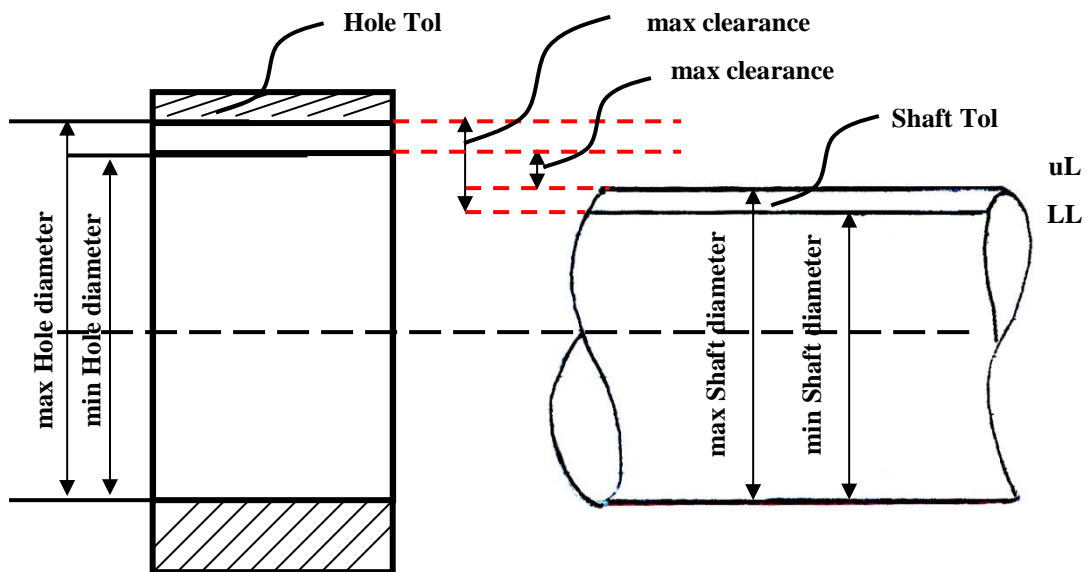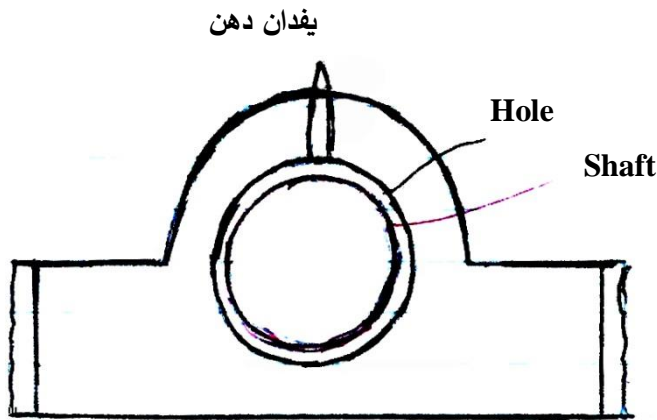

Representation of clearance fits on tolerance zone diagram.

من معرفة max ، min

خير الامور الأوسط (أوسطها) نحصل على mean

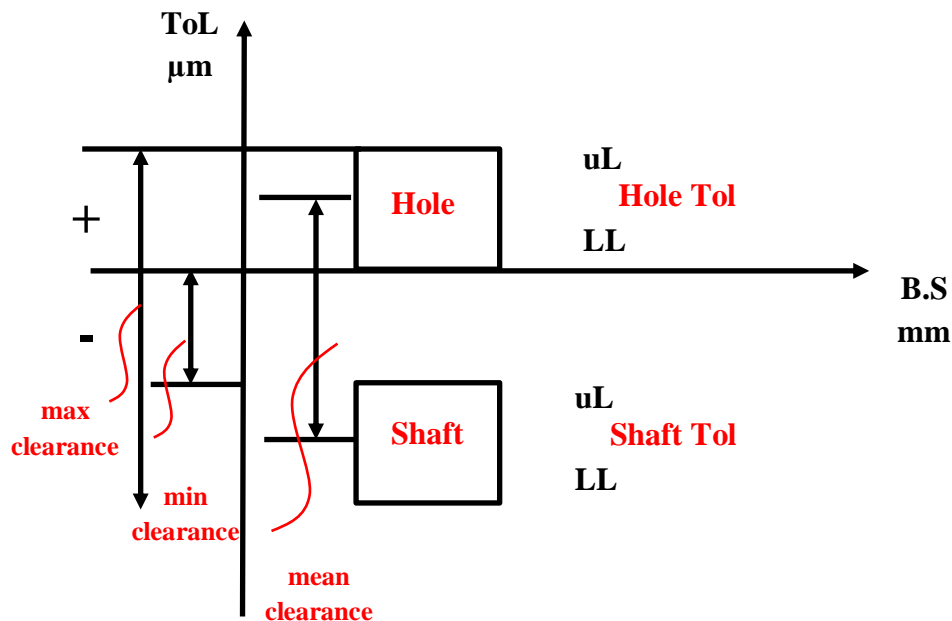

$$\text{mean clearance} = \frac{\text{Hole}}{2} + \text{min clearance} + \frac{\text{shaft Tol}}{2}$$

Ex. Design a clearance fitted joined for the following data:

هنا نجد min ، max ، mean clearance

Basic size : 80 mm

Shaft → fine turning

Hole → fine lapping

Min clearance : 10 μm

Solution:


By using Hole basis system

Shaft → fine turning : I.T.5

80 mm + I.T.5 → 13 μm **Shaft Tol**

Hole → fine lapping : I.T.4

80 mm + I.T.4 → 8 μm **Hole Tol**

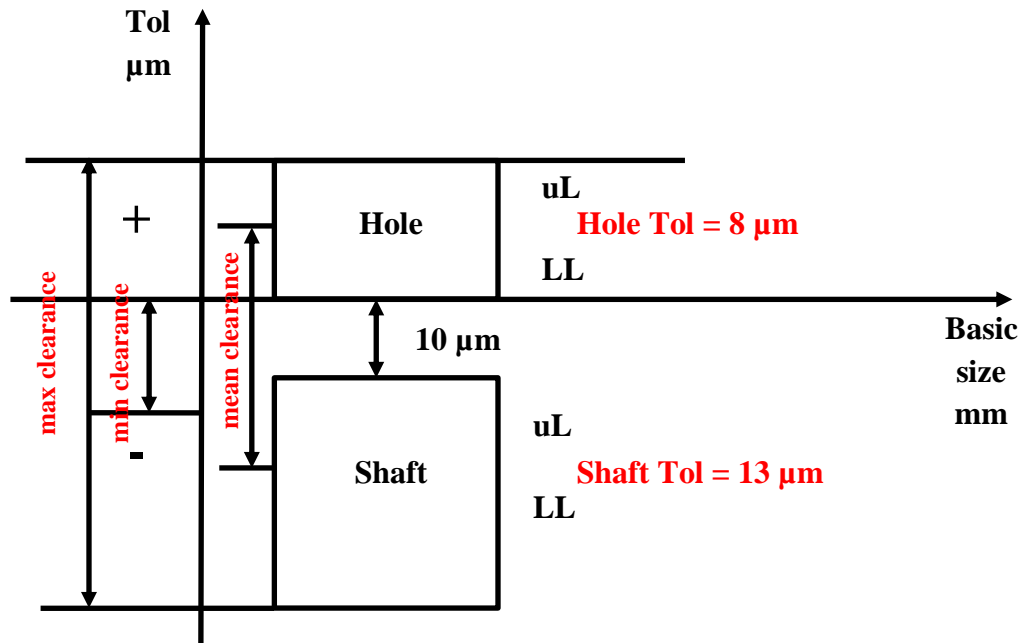


$$\text{max clearance} = 8 + 10 + 13 = 31 \mu m$$

$$\text{min clearance} = 10 \mu m$$

$$\begin{aligned} \text{mean clearance} &= \frac{8}{2} + 10 + \frac{13}{2} \\ &= 4 + 10 + 6.5 = 20.5 \mu m \end{aligned}$$

$$HOL : 80^{+0.008}_{+0.000}$$

$$Shaft : 80^{-0.010}_{-0.023}$$

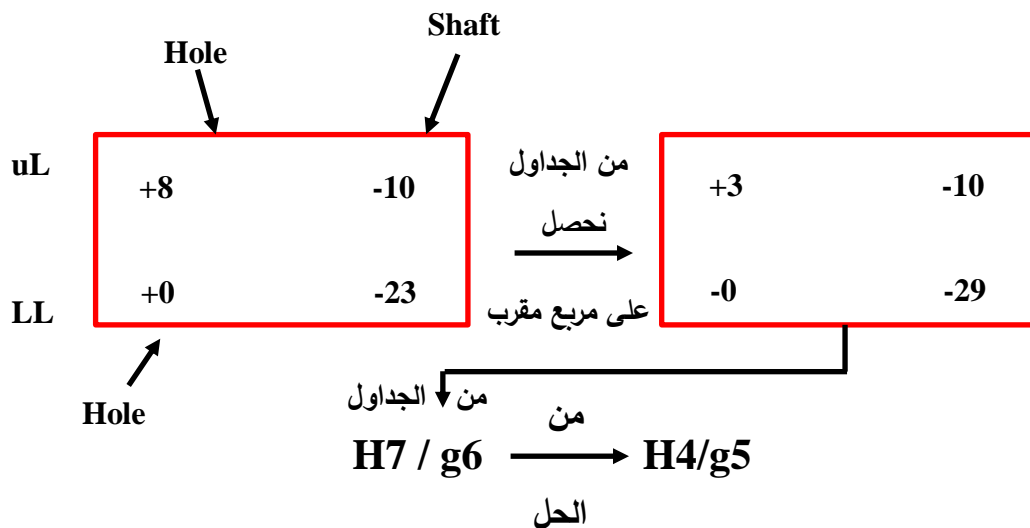


Ex. Data: Hole : $25^{+0.033}_{+0.000}$

Shaft : $25^{-0.020}_{-0.041}$

Solution: By using Hole **Basic** system

العملية هي Clearance

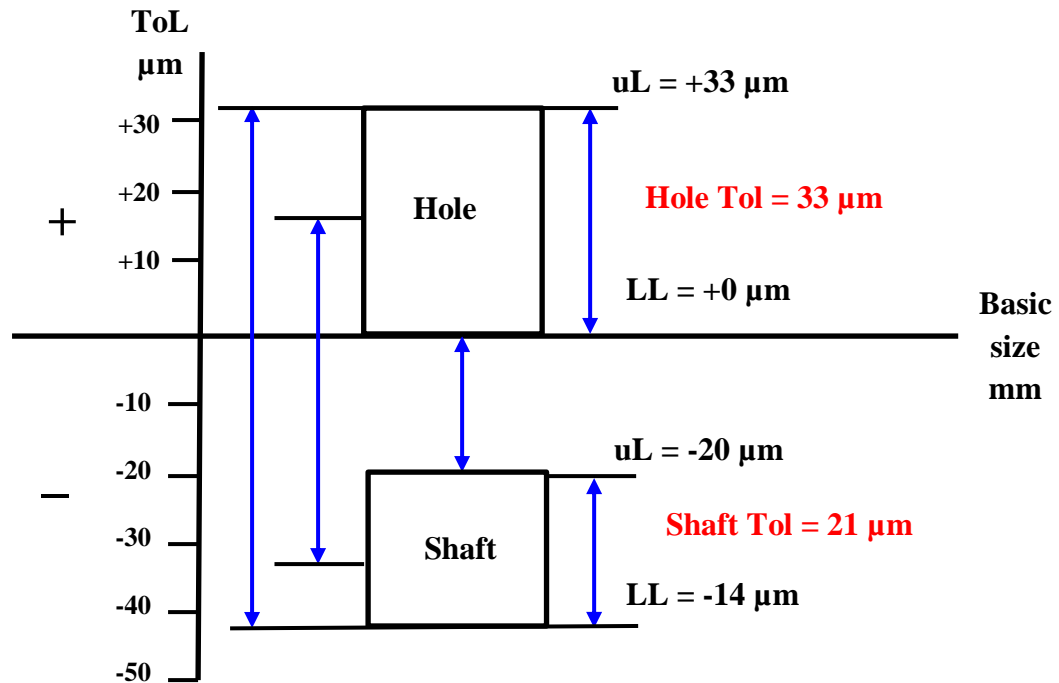

$$\text{max clearance} = 33 + 20 + 21 = 74 \mu\text{m}$$

$$\text{min clearance} = 20 \mu\text{m}$$

$$\begin{aligned} \text{mean clearance} &= \frac{33}{2} + 20 + \frac{21}{2} \\ &= 16.5 + 20 + 10.5 \\ &= 47 \mu\text{m} \end{aligned}$$


$\begin{matrix} +33 & -20 \\ 10 & -41 \end{matrix}$	$\xrightarrow[\text{من الجداول}]{\text{بالتقريب}}$	$\begin{matrix} +33 & -20 \\ 0 & -41 \end{matrix}$	$\longrightarrow H8/f7$
---	--	--	-------------------------

Hole : I.T.8 \rightarrow turning and boring


Shaft : I.T.7 \rightarrow High quality turning

Interference Fit


2- توافقات التداخل

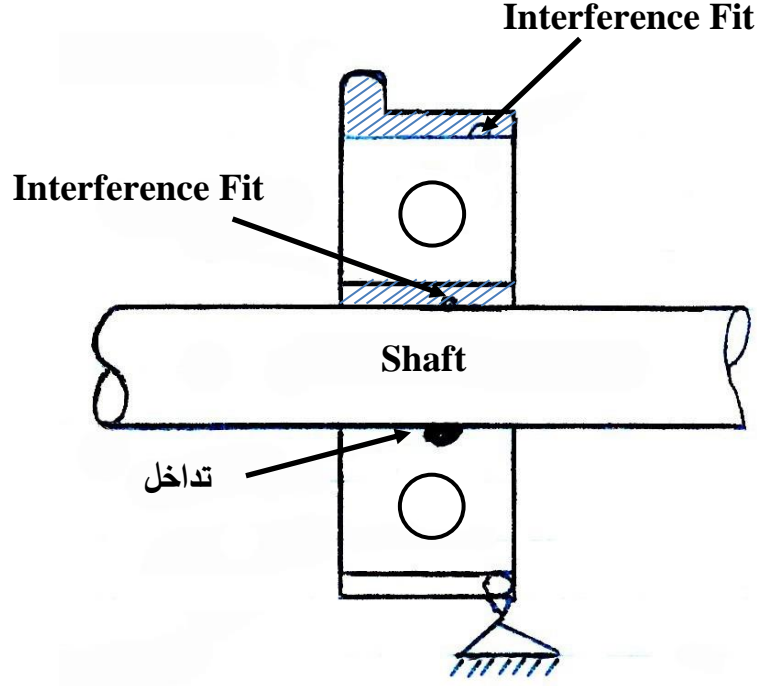

في هذه الحال الشافت (Shaft) قطره أكبر من النقب (Hole) حيث يتم التداخل بينهما بواسطة الاخمد والكبس بالضغط العالي والتبريد المفاجئ فنحصل على قطعة واحدة لا يمكن الفصل بينهما حيث يتم تجميع الأجزاء لتكوين القطعة الواحدة.

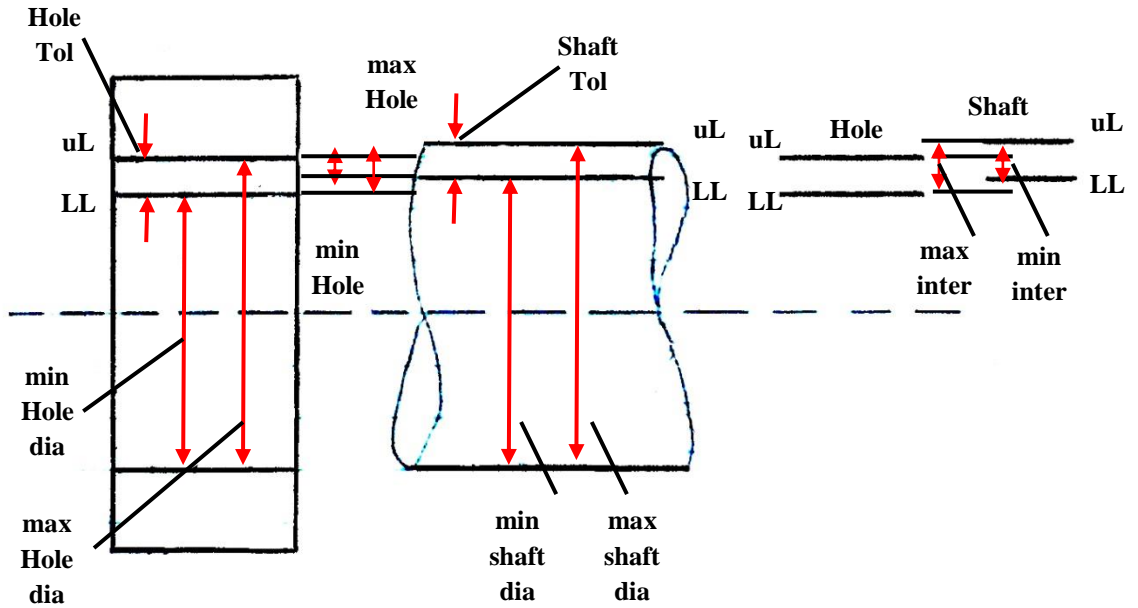

Representation of interference Fits on Tol zone diagram.

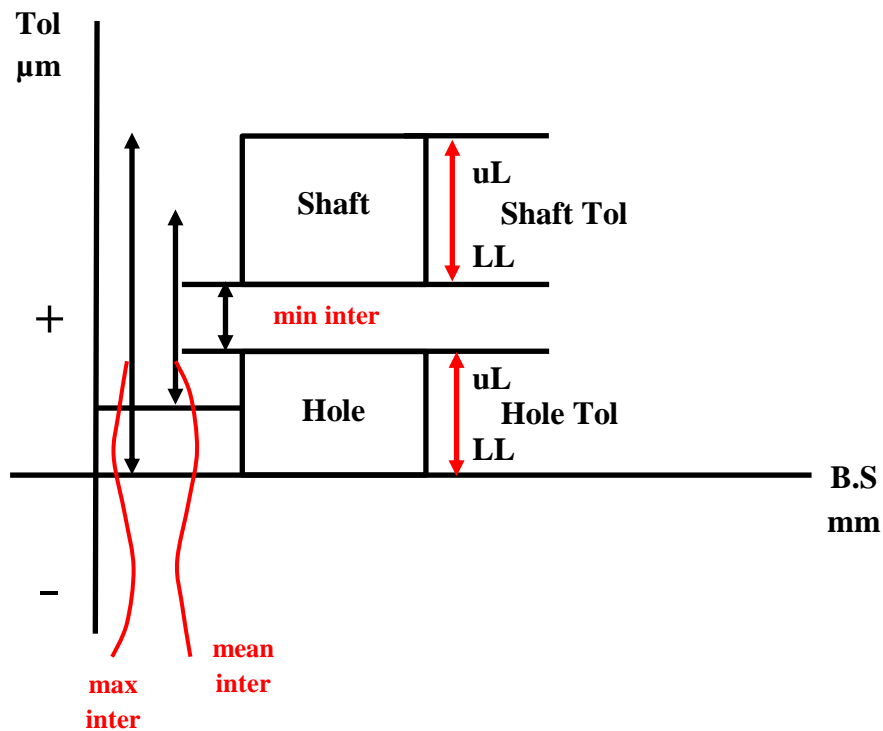


Ex. Design the following data of Basic size 60 mm.


Data : Hol Shaft

uL + 26 uL + 70

LL + 0 LL + 56

Solution: By using Hole Basis system

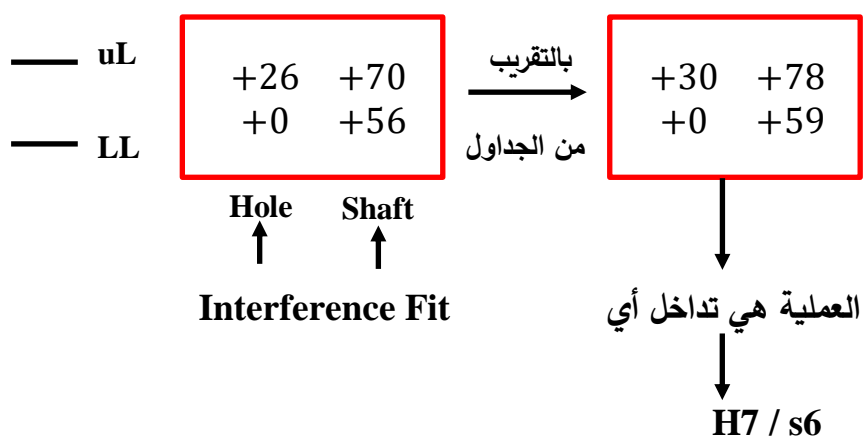

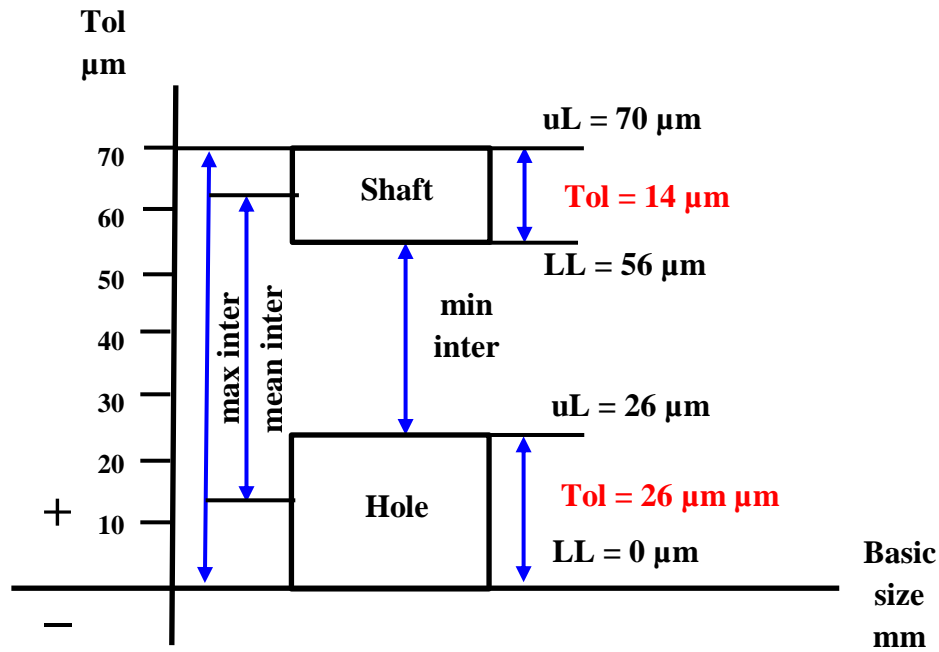

Shaft Tol = 14 μm

Hole Tol = 26 μm

min interference = 30 μm

max interference = 70 μm

$$\begin{aligned} \text{mean interference} &= \frac{14}{2} + 30 + \frac{26}{2} \\ &= 7 + 30 + 13 \\ &= 50 \mu\text{m} \end{aligned}$$

لاختيار العملية لكل من Shaft والHole نقاط I.T.7 الخاصة بالHole مع ال Basic size

60 mm في الجداول وكذلك العملية تقاطع I.T.6 الخاصة بالShaft مع 60 mm

Hole $\xrightarrow{IT7}$ High quality turning or broathing

Shaft $\xrightarrow{IT6}$ Grinding


Ex. Design an interference fitted joined of following data.

- Basic size : 150 mm
- Mean interference : 80 μm
- Shaft : Grinding
- Hole : fine turning

Solution:

Using Hole basis system


- Shaft \rightarrow I.T.6
150 + I.T.6 \rightarrow 25 μm Tol
- Hole \rightarrow I.T.5
150 + I.T.5 \rightarrow 18 μm Tol

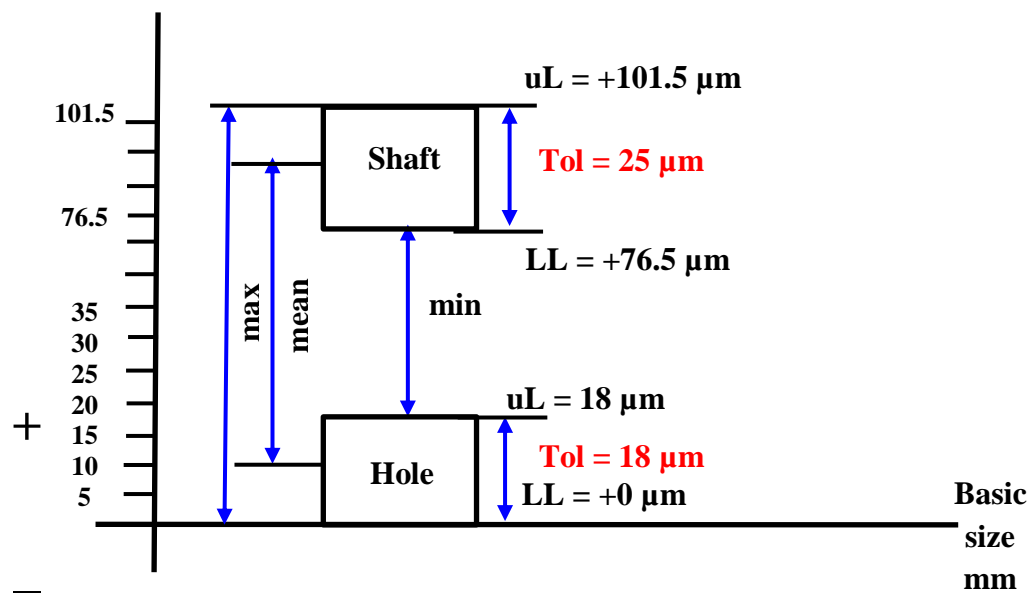

$$\text{max} = \frac{18}{2} + 80 + \frac{25}{2} = 101.5 \mu\text{m}$$

$$\text{min} = 20 - \frac{1}{2}(18 + 25) = 58.5 \mu\text{m}$$

$$\text{mean} = 80 \mu\text{m}$$

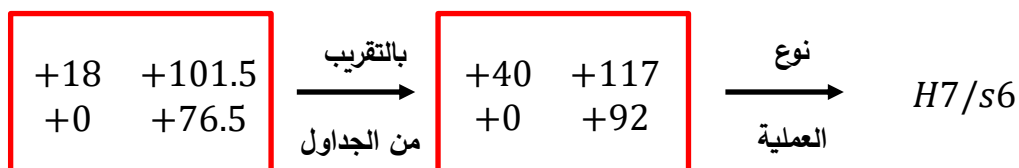

ولكن من السؤال H5/s6 نعتمدها